

خامات الحديد الطبيعية

□ يوجد خام الحديد في الطبيعة على عدة صور كما هو موضح في الجدول التالي :

اسم الخامة	نوع الخام	الرمز الكيميائي	نسبة الحديد فيها	خواصها
Magnetite الماجنتيت	اكسيد الحديد الاسود المغناطيسي	Fe_3O_4	%70	شديد المغناطيسية اسود لامع
Hematite الهيمايت	اكسيد الحديد	Fe_2O_3	%55	اهم الخامات ، سهل الاختزال لونه بين الرمادي والاحمر .
Limonite الليمونيت	هيدروكسيد الحديد + اكسيد الحديد	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Fe}(\text{OH})_2$	%60	سهل الاختزال ، ثقيل ، لونه يميل الى البني المصفر ، اكثراها شيوعاً
Taconite التاكونيت	اكسيد الحديد + السيليكا التي يجب انت تزال	Fe_2O_3	%30-25	شديد المغناطيسية يسمى بخام الحديد الفقير
Siderite السيدريت	كربونات الحديد ، لا يحتوي على الكبريت او الفوسفور	FeCO_3	%50	صلد له بريق زجاجي لونه بين الاصفر والبني

خام الماجنتيت



خام الهيماتيت



خام الليمونيت



خام التاكونيت



خام السيدريت




مراحل تجهيز خام الحديد للصهر


1. عملية التكسير : والهدف منها تقليل الحجم لسهولة النقل والمناولة وكذلك الوصول إلى حجم يتاسب مع طبيعة عملية الصهر .
 2. عملية الطحن : بعد إتمام عملية الكسر تطحن المواد إلى أحجام صغيرة لجعلها متجانسة من حيث الحجم ولتسهيل عملية فصل الشوائب .
 3. عملية الغربلة : الهدف منها فصل الأحجام الكبيرة وإرجاعها لعملية التكسير لجعل الخام متساوي الأحجام .
 4. عملية الفصل : لغرض التخلص من الشوائب بطرق ميكانيكية وفيزيائية .
 5. عملية الغسل : الهدف منها إزالة الأتربة والطين والأوساخ .
 6. عملية التحميص : تتم عن طريق نفخ هواء ساخن لغرض إزالة الرطوبة وأكسدة الشوائب وجعل الخام مسامي ليسهل احتزاله .
- ملاحظة : بعض الشركات تجهز خام الحديد وتتبعه على شكل كرات هذا النوع من الخام لا يحتاج لعمليات تجهيز بل يستعمل مباشرةً في الفرن العالي مثلاً يحدث في مجمع الحديد والصلب مصراته .


الفرن العالي (معلومات تاريخية)

القدرة طن في اليوم	السعة الفعالة بالمتر ³	الارتفاع متر H	القطر متر d	المكان والزمن
25	64	15.3	0.9	(1) فرن لافح من عام 1861
450	425	20	4.5	(2) فرن عالي ، ألمانيا من عام 1930
1200	900	24	6.5	(3) فرن عالي ، ألمانيا عام 1961
2000	1424	26.1	9	(4) فرن عالي ، ألمانيا عام 1959
4000	1763	29.4	9.8	(5) فرن عالي سوفييتي عام 1960
6000	2255	31.5	11.2	(6) فرن عالي ياباني من عام 1968
10000	4100	36.7	14	(7) الفرن العالي الكبير ، ألمانيا عام 1971

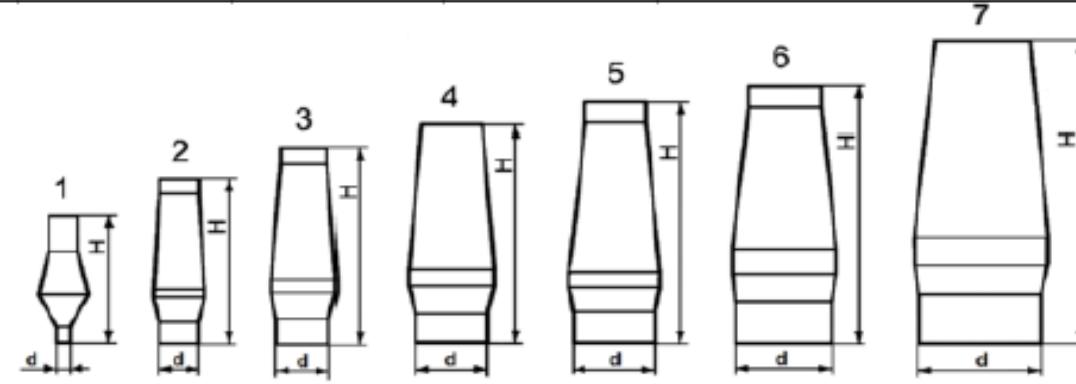


تركيب الفرن العالي

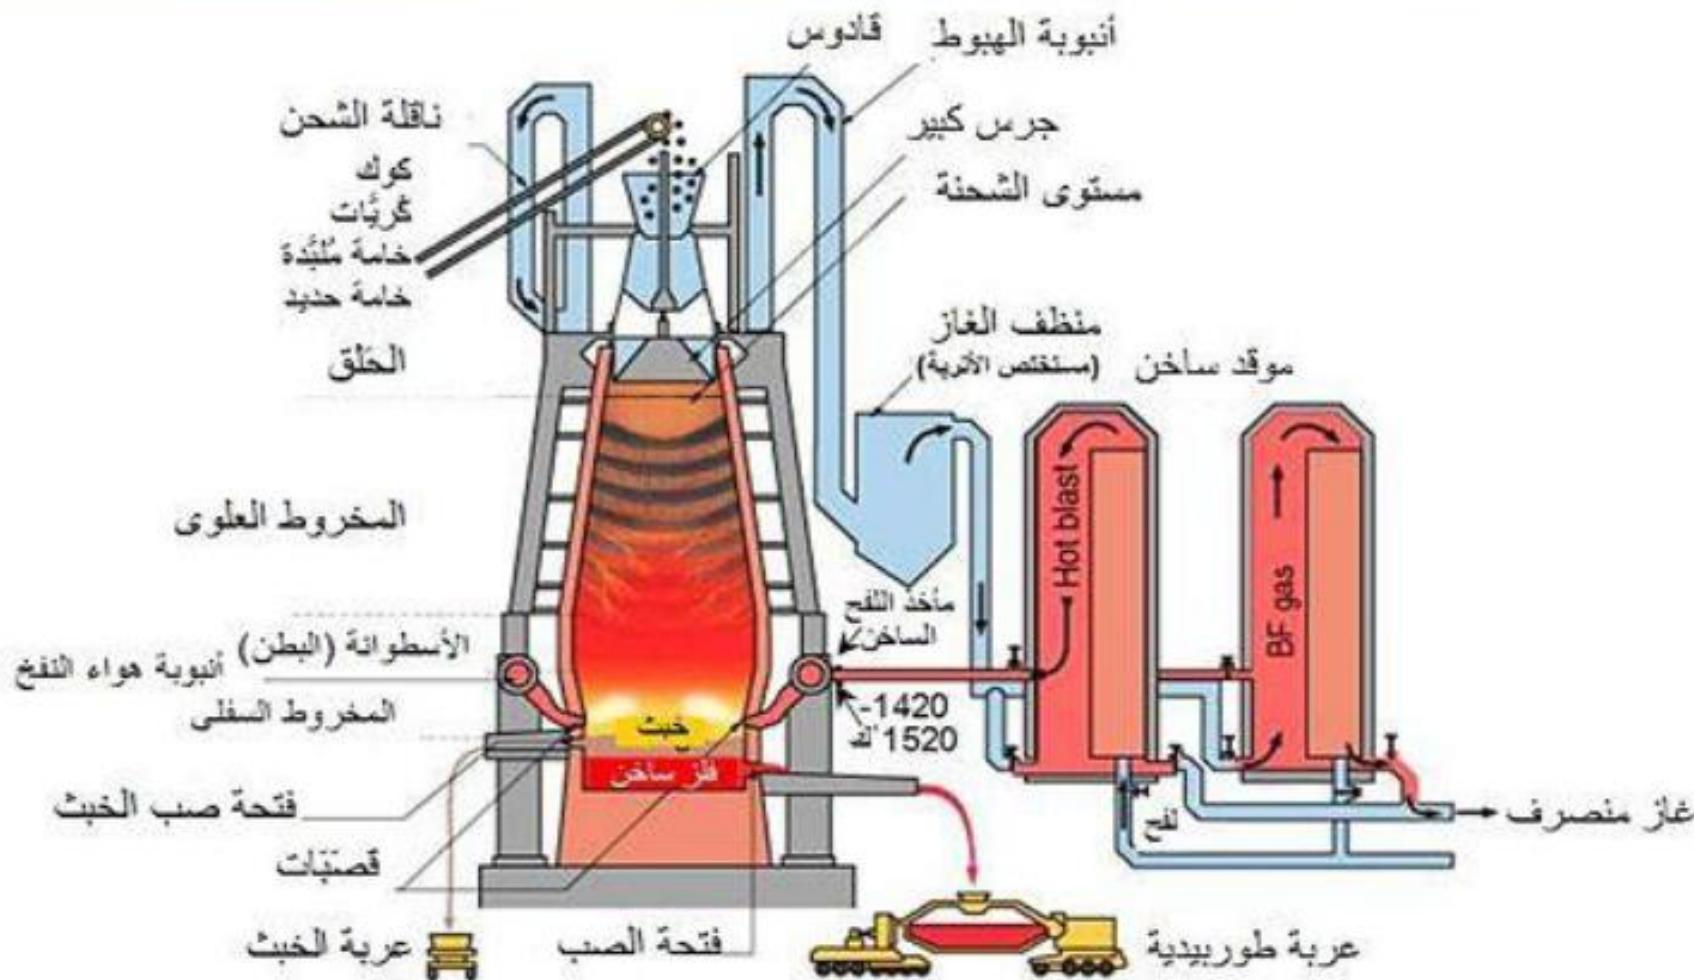

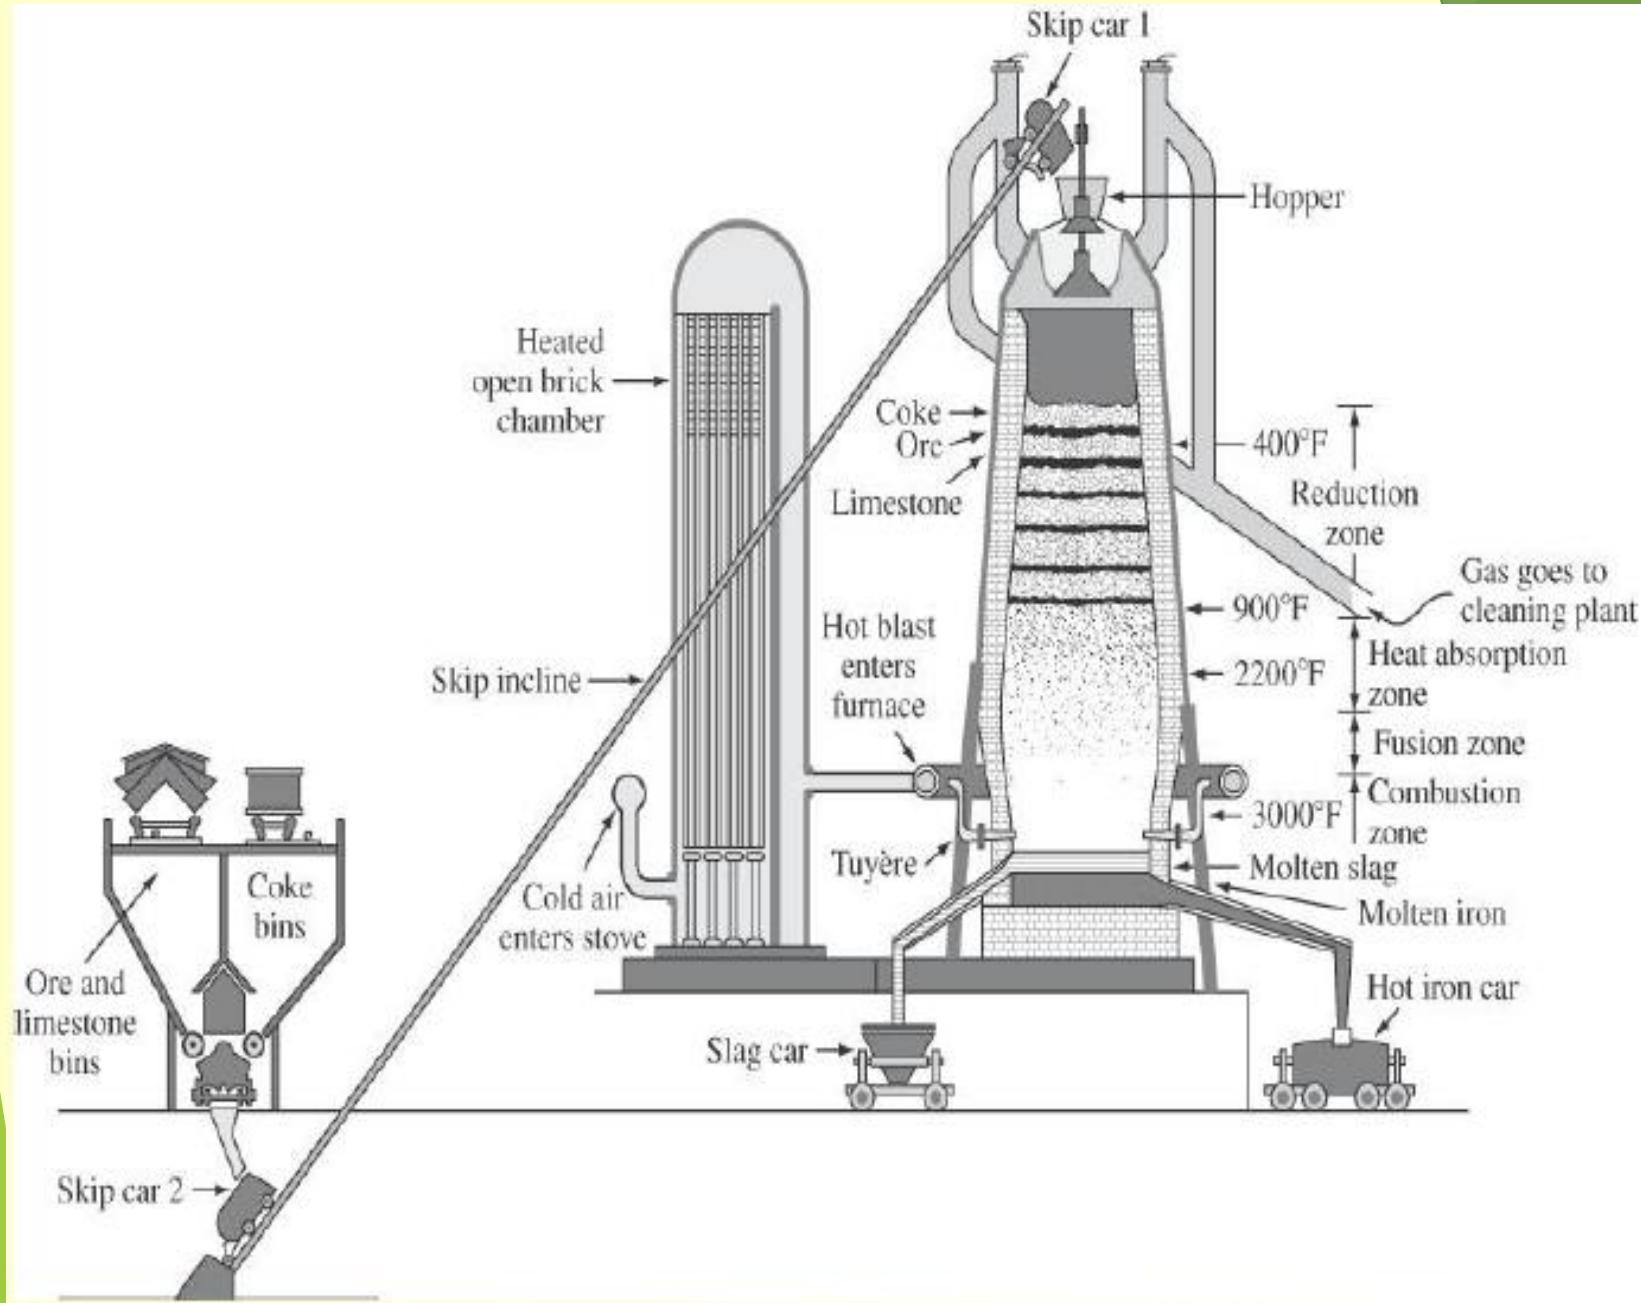


إنتاج الحديد الغفل : (Production of Pig Iron)

1. يتم شحن الفرن بطبقة من خام الحديد 65% والحجر الجيري 10% ثم تضاف طبقة من الفحم الحجري 25% وذلك عبر العربات الناقلة وتدخل عن طريق القادوس الدوار ومن خلال البوابات (الجرس الصغير ثم الجرس الكبير)

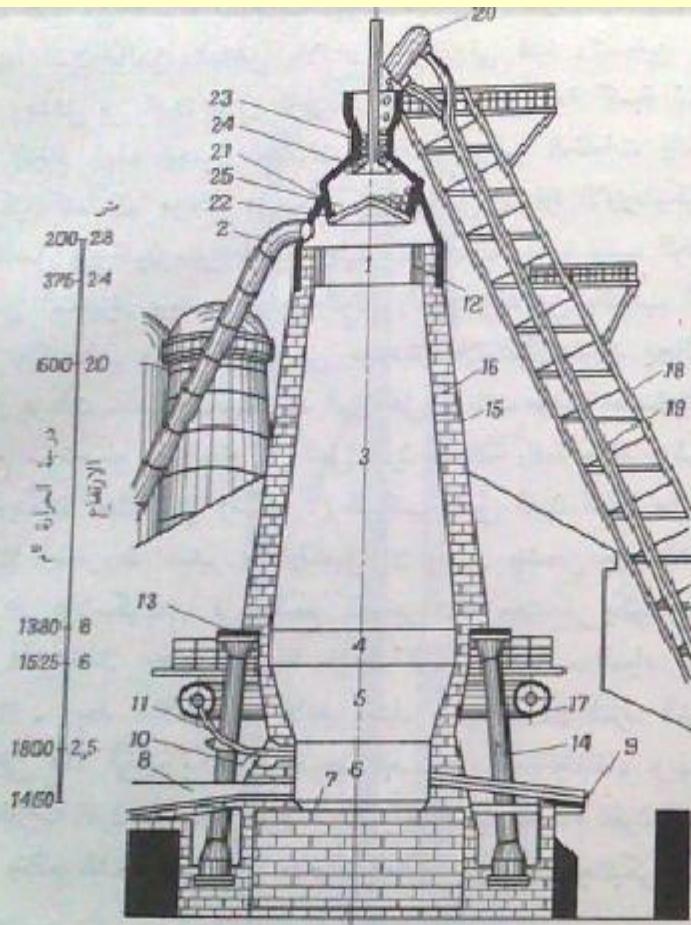


شكل رقم ٢. مقطع بالفرن العالي:

- ١- قمة الفرن؛ ٢- ماسورة خروج الماز؛ ٣- القصبة؛ ٤- منطقة الصرير؛ ٥- الاكتاف؛
- ٦- الكور؛ ٧- القراء؛ ٨- قنطرة حب الزهر؛ ٩- قنطرة الخيش؛ ١٠- التویر (فتحات الهرام)؛ ١١- كوع الهواء؛ ١٢- حنفات؛ ١٣- حلقة السدة؛ ١٤- سدة؛ ١٥- الغلاف الخارجي؛ ١٦- البطانة؛ ١٧- أنبوبة الهواء؛ ١٨- راغفة عربات الشحن؛ ١٩- قصب؛ ٢٠- عربة شحن؛ ٢١- القمع الكبير؛ ٢٢- المخروط الكبير؛ ٢٣- القمع الصغير؛
- ٢٤- المخروط الصغير؛ ٢٥- مواد الشحنة.

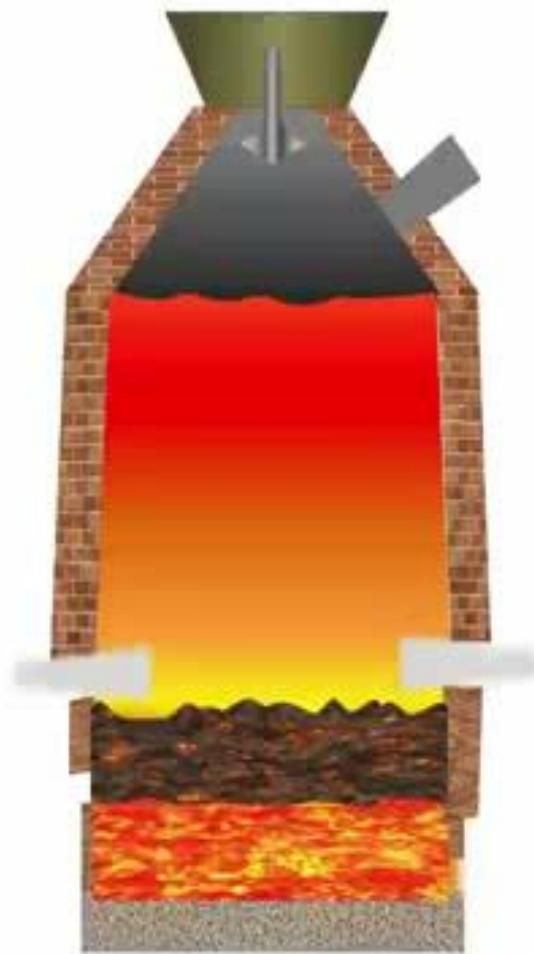

2. بينما تأخذ هذه الشحنة النزول إلى قاع الفرن، يتم ضخ الهواء الساخن عبر الودنات لكي يساعد في اشتعال الفحم فيتكون أول أكسيد الكربون CO بفعل احتراق الفحم والهواء الجوي. وتزداد درجة حرارة الشحنة بعدها إلى حوالي 1600°C وهذه كافية لصهر الحديد.

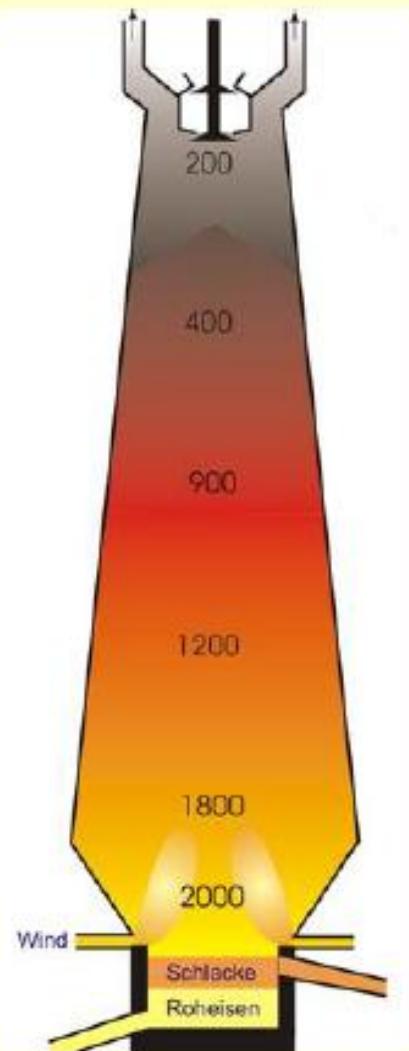

3. كما ينتج غاز أول أكسيد الكربون من خلال تفاعل بخار الماء والكربون .



4. من ثم يبدأ غاز أول أكسيد الكربون في التصاعد لتبأ عملية الاختزال وتكون التفاعلات الكيميائية كم يلي :


- إذا كانت الخامات في صورة أكاسيد الحديد يتم الاختزال عن طريق غاز اول أكسيد الكربون كالتالي:



- إذا كانت الخامات في صورة أكاسيد الحديد يتم الاختزال عن طريق غاز الهيدروجين كالتالي:



- وإذا كانت الخامات في صورة كربونات الحديد سيتم الاختزال كالتالي:

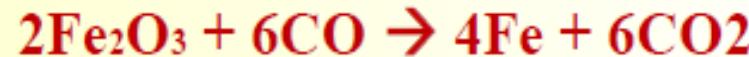


5. يمتص الحديد المنصهر حوالي 4% من الكربون وكل الفوسفور وكميات من السيلكون والمنجنيز.
6. يتحلل الحجر الجيري في المنطقة الوسطى وينتج عنه أكسيد الكالسيوم :



يتفاعل أكسيد الكالسيوم مع الشوائب الحمضية في الحديد وخاصة السيليكا وينتج عن ذلك سيليكات الكالسيوم في صورة خبث .



 - هذا الخبث هو شائبة وكان فيما مضى يتم إتلافه، أما في الوقت الراهن فيستعمل الخبث في صنع أنواع الطلاء والخرسانة والعوازل والأسمدة.
- تكون المحصلة النهائية لكل التفاعلات التي حصلت في الفرن العالي تكوين الغفل وتكون مكوناته:
- 4% كربون و 2.7% سيليكون و 0.8% فوسفور و 0.7% منجنيز و 0.05% كبريت والباقي حديد.



مخرجات الفرن العالي

1. مصهور الحديد الغفل :

%4 كربون و 2.7% سيليكون و 0.8% فوسفور و 0.7% منجنيز و 0.05% كبريت والباقي حديد ، يتم إخراجه عبر فتحة خروج المصهور .

2. الخبث :

- أكسيد الكالسيوم (CaO), 38–41 %
- أكسيد المنجنيز (MgO), 7–10 %
- أكسيد السيليكون (SiO₂), 34–36 %
- أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃), 10–12 %
- كبريت (S), 1,0–1,5 %
- أكسيد التيتانيوم (TiO₂), 1,0 %
- يتم إخراجهما عبر فتحة خروج الخبث .

3. الابخرة والغازات :

تنتج أبخرة وغازات ساخنة تتصاعد إلى أعلى الفرن ومنها عبر أنابيب إلى محطة التنقية ومن ثم تعود إلى الفرن ساخنة نية عبر الودنات السفلية .

طبيعة الحديد الغفل


Nature of Pig Iron

- يحتوي حديد الغفل على كميات مختلفة من: الكربون – السيلكون – الكبريت – الفوسفور – المنجنيز.
- يمكن أن يوجد الكربون في الحديد في صورته الطبيعية وهي الجرافيت (على شكل قشور رقيقة)، أو يمكن تواجده في صورة كربيد الحديد (يسمى السيمنتايت Cementite) و السيمنتايت Fe_3C مادة صلدة للغاية، لذلك كلما زادت كمية الكربون في الحديد أصبح أكثر صلادة.
- يسمح التبريد البطيء بتكوين كميات كبيرة من الجرافيت الحر ويكون لون مقطع الحديد أسوداً رمادياً وله شكل بلوري.
- يؤدي التبريد السريع إلى تكوين كميات أكبر من الكربون في الصورة المركبة (Fe_3C) ، ويكون لون مقطع الحديد أكثر بياضاً وهذا يدل على ضاللة وجود الكربون في صورته الحرة و يسمى المعدن حينئذ **بالحديد الأبيض**.

قشور الجرافيت
مصفوفة البيرليت



(ا) بعد تبريده تبريداً طبيعياً ، وبه قشور الجرافيت

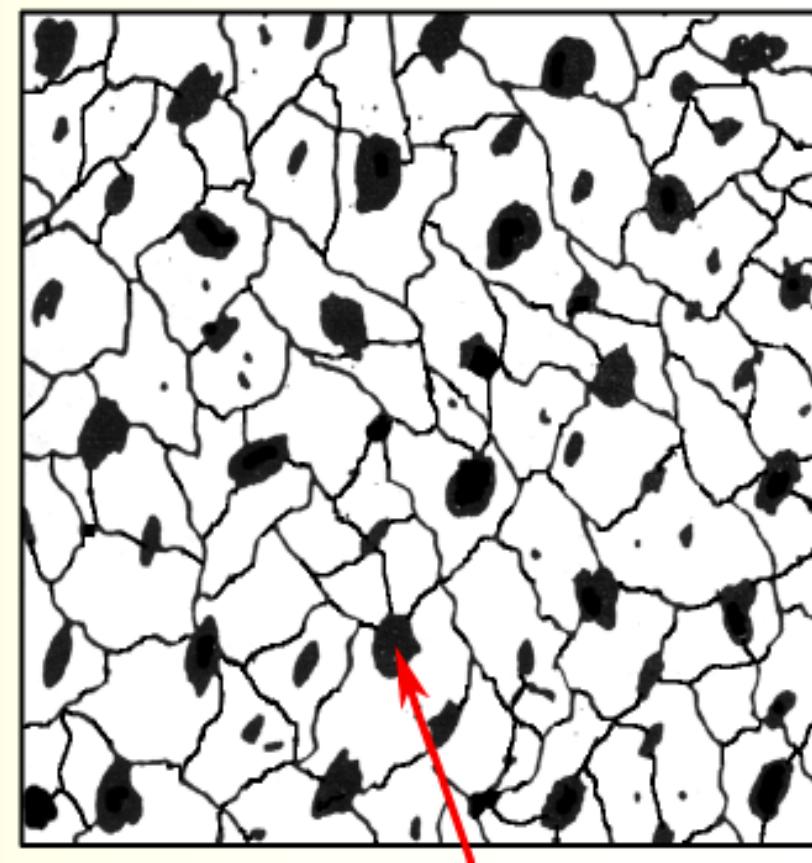


(ب) جرافيت كروي

- تختلف نسب مكونات الحديد الغفل تبعاً لنوعه، والجدول التالي يبين نسب المكونات الأساسية لثلاثة أنواع من الحديد الغفل.

المكونات %	حديد غفل 1	حديد غفل 2	حديد غفل 3
حديد	92	92.5	94.2
كربون جرافيت	3.5	3.0	لا شيء
كربون مركب	0.2	0.5	3.1
سيلكون	2.8	2.5	1.0
كبريت	0.05	0.05	0.3
فوسفور	0.8	0.75	0.9
منجنيز	0.65	0.70	0.50

تصنيع الحديد الزهر

Manufacturing of Cast Iron

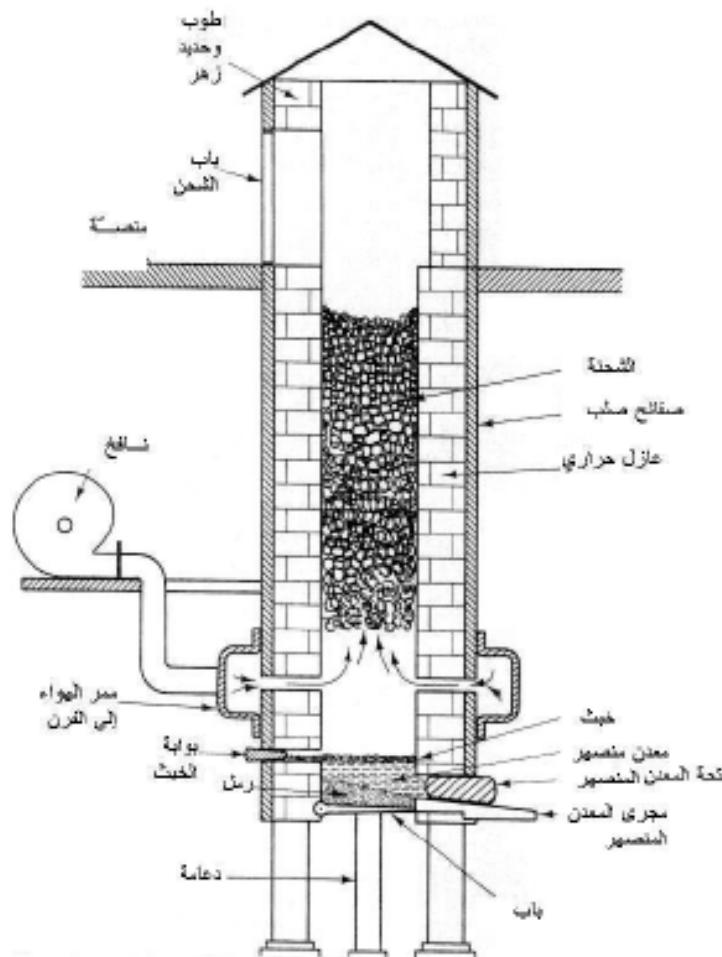

يعتبر الحديد الغفل هو المادة الأولية لتصنيع جميع درجات وأنواع الحديد الزهر يتم ذلك بفرن الدست (Cupola Furnace) الذي يعتبر صورة مصغرة لفرن العالي، حيث يوقد أولاً الفحم في الأسفل، وعندما تصل الحرارة إلى الدرجة المطلوبة تبدأ عملية الشحن بإضافة طبقات متبادلة من الفحم والحديد مع قليل من الحجر الجيري.

يصنع الحديد المستعمل للصب بمزج نسب وكميات عديدة من الحديد الخام أو من الحديد الخام وخردة الصلب. حيث تعتمد نسبة المزج على درجة الجودة المطلوبة.

خواص الحديد الزهر وتركيبه واستخداماته + الحديد الزهر السبائك

الخواص العامة للحديد الزهرة

1- درجة الانصهار له 1200 مئوية

2- له قابلية عالية للسائلة و هذه الخاصية التي جعلت منه الأفضل لعمليات السباكة

3- نتيجة لوجود الكربون فيه بنسبة مرتفعة مقارنی بغيره من أنواع الحديد فجعلت منه مادة هشة صلادة

4- مقاوم جيد للضغط ضعيف في اختبارات الشد و الفص

5- مقاومة الشد حوالي (120 الى 200 نيوتن / مم 2)

6- مقاومة الضغط له حوالي (600 الى 750 نيوتن / مم 2)

7- حيث تبلغ مقاومة الفص له حوالي (150 الى 225 نيوتن / مم 2)

مجالات استخدامه

قواعد و منزلفات و أفرشة الآلات و الهياكل الكهربائية ، اسطوانات المحركات و بطاناتها

العناصر الداخلة في تركيب حديد الزهرة

السيلكون :

- 1- يساعد في تكوين الجرافيت الحر .
- 2- متفاعل قوي مع الأكسجين و لهذا يقلل من حدوث المسامية .
- 3- نسبته حوالي 3 %.

الفسفور :

- 1- يقلل من بعض الخواص الجيدة في الحديد ، يصعب إزالتها.
- 2- يساعد في عمليات السباكة نتيجة لزيادة سiolة المصهور ، جيد في سباكة الأشكال المعقدة.
- 3- نسبته حوالي 1.5 %.

الكبريت و المنجنيز :

- 1- يساعدان في زيادة تصليد الحديد ، ينتج عنه مسبوك غير متين.
- 2- نسبة الكبريت يفضل ان تكون في حدود 0.3 %. نسبة المنجنيز حوالي 1.5 %.

إنتاج الصلب


Steel Production

- إن تصنيع الصلب هو عملية أكسدة في الأساس تعمل على تقليل كمية الكربون والسيكون والفوسفور والمنجنيز في خليط من الحديد الغفل وخردة الحديد.
- توجد طرق عديدة لإنتاج الصلب مثل طريقة بسمر وطريقة المجمرة المفتوحة (أو فرن القلب المفتوح) وطريقة فرن القوس الكهربائي وطريقة الأكسجين الأساسية (أو القاعدية).
- ابتكرت طريقة الأكسجين القاعدي عام 1948 وقامت بتنفيذها في عام 1952 شركة فويست ألين النمساوية . وهي طريقة معدلة لطريقة محول بسمر حيث يستبدل الهواء المضغوط بالأكسجين المضغوط . هذا يخفض من تكلفة المصنع ، ويقلل زمن المعاملة الحرارية ، ويزيد من الإنتاجية. لهذا السبب أصبح استخدام هذه الطريقة يفوق 60% من إنتاج الصلب في العالم .


طريقة الأكسجين الأساسية لصناعة الصلب

Basic-oxygen Furnace


- يتم خلط ما مقداره 200 طن من الحديد الغفل المصهور مع 90 طن من الخردة في الفرن.

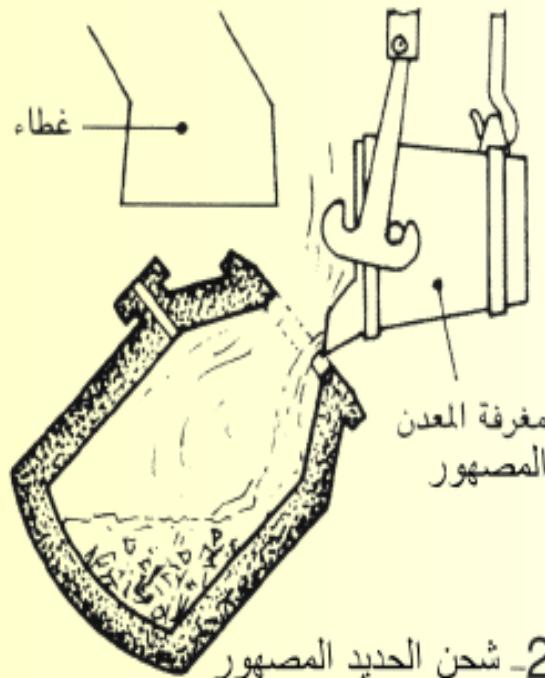

2- شحن الحديد المصهور

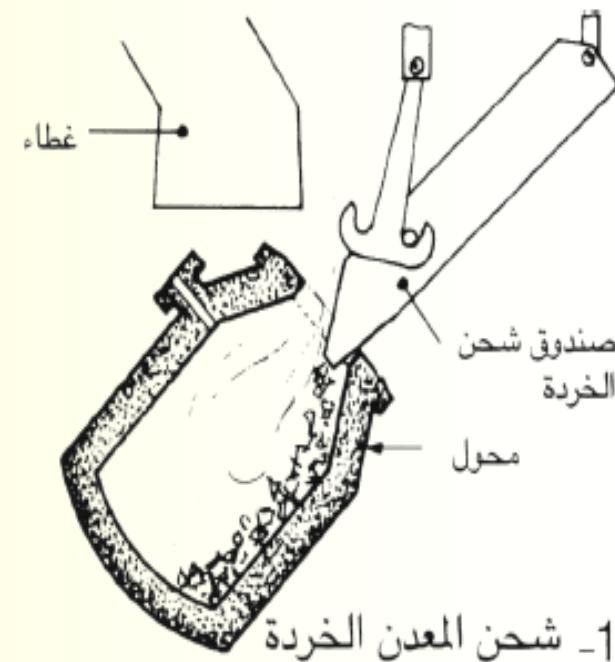


1- شحن المعدن الخردة

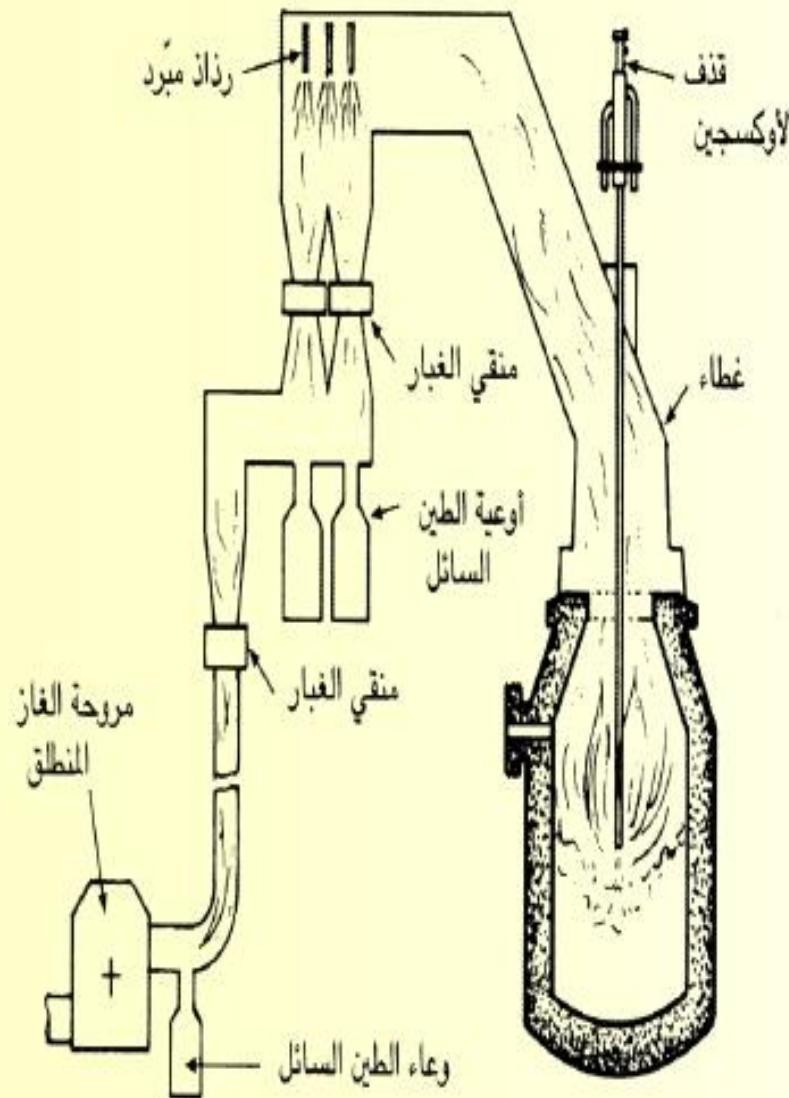


3. السيطرة على النفح والتلوث

- بعدها يتم نفخ الأكسجين القاعدي (نقى بنسبة 99% ويمتاز بعدم ذوبانه مع بخار الماء ولا يحمل ايونات موجبة) في الفرن ولمدة 20 دقيقة بضغط يعادل 1.25 N/mm^2 بسرعة تفوق سرعة الصوت عبر منفذ مبرد بالماء، وهو عبارة عن أنبوب طويلاً.
- تضاف عناصر أخرى مثل الحجر الجيري للمساعدة على الصهر وتكوين الخبث.
- يعمل الاضطراب الشديد للأكسجين على تنقية المعدن المنصهر وذلك عن طريق عملية أكسدة ينتج منها أكسيد الحديد أولاً ثم يتفاعل الأكسيد مع الكربون الذي في المعدن المنصهر منتجًا CO و CO_2 .

— غطاء —

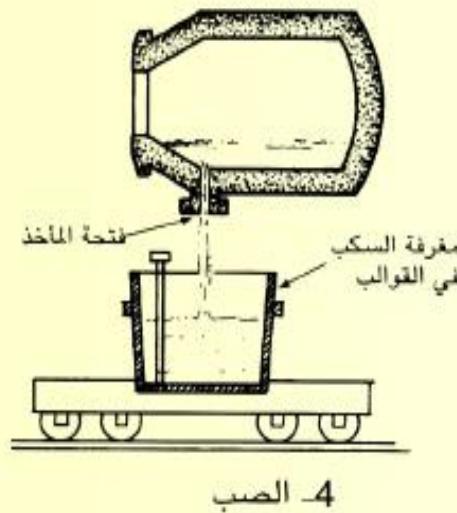

- يسحب أنبوب الأكسجين، ويفرغ الفرن وذلك بإمالةه بمستوى أفقي كي يكون الخبث طافياً وينزل المصهور من الفتحة السفلية .

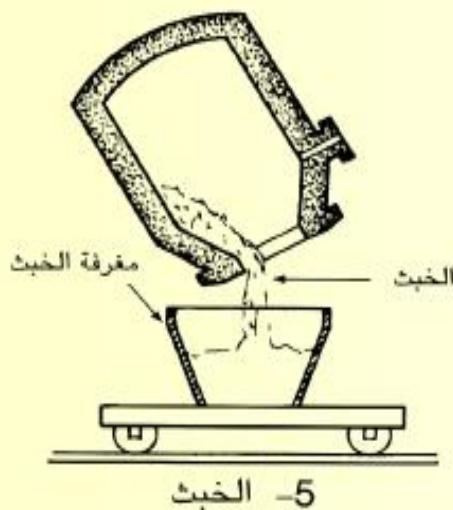

- يفرغ بعد ذلك الخبث وذلك بإمالة الفرن في الاتجاه المعاكس .

Basic Oxygen Steelmaking Simulation



The aim of this simulation is to convert approximately 250 tonnes of hot metal and scrap into steel. This is achieved by blowing oxygen into the melt to cause a decarburization in the melt which lowers the carbon content to between 0.01 wt% and 0.4 wt%. Results are measured by total time, total cost and steel composition. There are 4 different steel grades and 2 different user levels from which to choose.

You will not be able to save data as you are not logged in.

Next

خصائص الصلب :

كما هو معلوم الان ان الكربون هو العنصر المتحكم في طبيعة الحديد أي انه العنصر الأساسي الذي يصنف الحديد به .

نوع الصلب	نسبة الكربون %	أمثلة على الاستخدام
منخفض الكربون	0.125 - 0.1	القضبان, الأسلاك, الصفائح الرقيقة, الأنابيب المسحوبة
طري	0.3 - 0.15	صفائح الغلايات, أعمال الجسور, المقاطع الإنشائية, مشغولات الحدادة
متوسط الكربون	0.5 - 0.3	مشغولات الحدادة, أدوات الزراعة,...
	0.7 - 0.5	التوابيت, عجلات القطارات, قوالب الحدادة, المطارق و البراشيم,.....
	0.9 - 0.7	التوابيت, قوالب الحدادة الصغيرة, الأزاميل الخاصة بالخشب
مرتفع الكربون	1.1 - 0.9	قوالب الضغط, أدوات العمل على الخشب, سباكة,...
	1.5 – 1.1	الأمواس, المبارد, المثاقب, أدوات القياس, أدوات قطع المعادن,.....

التعرف على أنواع الصلب

هناك عدة طرق للتمييز بين أنواع الصلب المختلفة منها :

1. طريقة الترميز (التشفير) : وتعتمد على ترميز أنواع الصلب برموز مناسبة تتكون من حرف بادئ متبوعا بأربعة أعداد .

يدل الحرف وهو (E,D,C,B,A) على طريقة تصنيع الصلب :

A- صلب المجرمة المكشوفة السبائكى

B- صلب بسمر الحامضي الكربوني

C- صلب المجرمة المكشوفة الكربوني

D- صلب المجرمة المكشوفة الحامضي

E- صلب الفرن الكهربائي

أما الأرقام فيدل الرقم الأول على نوع الصلب وكما يلي :

1- صلب كربوني

2- صلب النيكل

3- صلب النيكل - كروم

4- صلب المولبدينيوم

- ✓ يشير الرقم الثاني إلى النسبة المئوية التقريرية لعنصر السبك في الصلب .
- ✓ يخصص الرقمان الأخيران للإشارة إلى المحتوى الكربوني .

مثال : C-1020 يدل على انه صلب كربوني ، 0.20 % محتوى سبائك ، كربون .

2. طريقة التمييز بالألوان : حيث يوضع لون متعارف عليه في مكان معين في طرف أعمدة الصلب .

3. طريقة الكشف بالشرارة : حيث يلامس المعدن حجر جلخ في حالة دوران لمسا طفيفا وترافق الشرارة الناتجة التي يمكن من خلالها تحديد نوع الصلب اعتمادا على الخبرة .



- (A) High-carbon steel
(B) Manganese steel

- (C) Tungsten steel
(D) Molybdenum steel

Machinery





- (A) Wrought iron
- (B) Mild steel
- (C) Steel with 0.5 to 0.85% carbon
- (D) High-carbon tool steel

- (E) High-speed steel
- (F) Manganese steel
- (G) **Mushet steel**
- (H) Special magnet steel