


السباكـة

عُرفت عملية السبائك منذ 6000 عام، تعود أقدم مسبوكة وجدت إلى عام 3200 قبل الميلاد. تعرف السباكة بأنها عملية تشكيل جسم معدني أو غير معدني وذلك بصهر المادة وصبها في قوالب مصممة بحيث تكون على هيئة الشكل المراد إنتاجه. يترك القالب حتى يبرد فينتج بعد تجمده الشكل المطلوب. ويراعى في المواد التي تشكل بهذه الطريقة أن تمتاز بخاصية الانصهارية والسيولة على أن تحافظ بخواصها الطبيعية والميكانيكية بعد تجمدها.

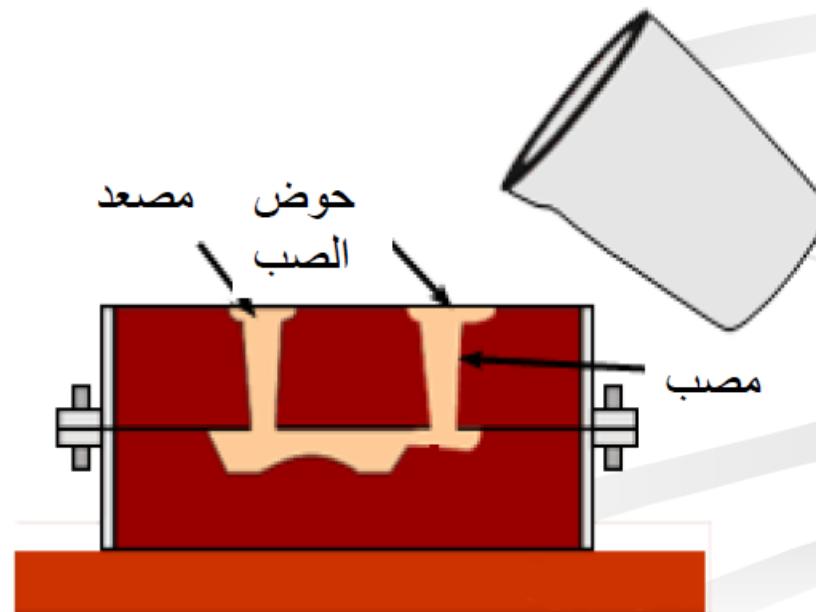

المتطلبات الأساسية لعملية السباكة


ال قالب: يكون له الشكل والحجم المرغوبين، ويجب تصميم نماذج السباكة مع مراعاة سماحيات معينة.

وسيلة صهر قادرة على توفير المادة المصهورة في درجات حرارة مناسبة وبكميات كافية بجودة مقبولة وبأنسب التكاليف.

آلية صب ملائمة ومتناسبة مع حجم المادة المصهورة مع توفير وسيلة لإخراج كل الهواء والغازات المحبوسة في التجويف قبل الصب حتى تستطيع المادة المصهورة أن تملأ التجويف بالكامل كي تنتج مسبوكة عالية الجودة خالية من العيوب.

يجب تصميم عملية السباكة بشكل يجعل إخراج المسبوكة أمراً هيناً. يكون هذا مهماً في عمليات السباكة التي تستعمل القوالب المتكررة الإستعمال.

يجب تصميم ومراقبة عملية التصلب بعناية، فيجب تصميم المسبوكات بحيث تتم عملية التصلب دون حدوث مسامات داخلية أو فراغات بالمعدن. ويجب أيضاً أن لا يكون القالب مصمماً بطريقة رديئة (مثل عدم وجود ماسورة الصاعد) بحيث لا يغذي الأماكن التي حدث بها انكماش أثناء عملية التصلب.

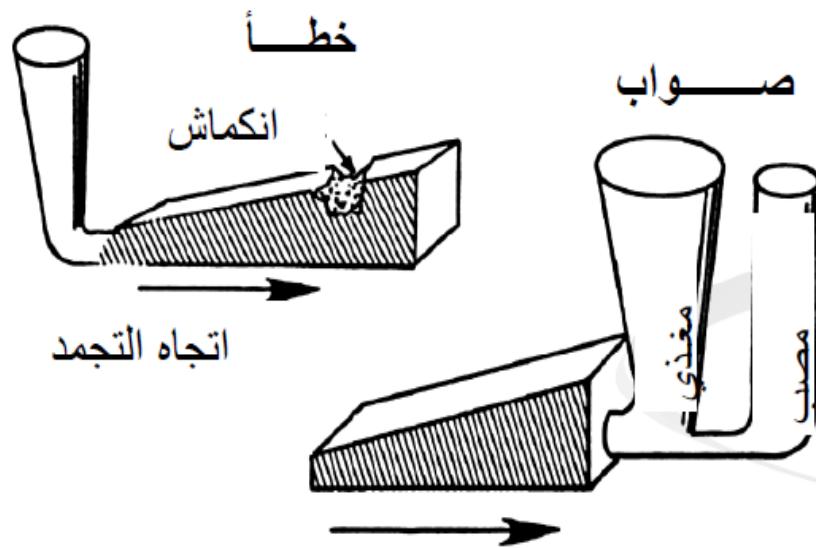

أنواع السباكة

(تصنيف تبعاً لنوع القالب والنموذج)

قوالب من الحديد الزهرة الرمادي ، الصلب، البرونز

عمليات السباكة ذات القالب المستديم

قوالب متعددة الإستعمال

سباكه الألمنيوم ، النحاس ، المغانيسيوم

السباكه الكهرومغناطيسية

Electromagnetic casting

السباكه المستمرة

Continuous casting

سباكه الطرد المركزي

Centrifugal casting

سباكه القوالب

Die casting

السباكه الشعاعية

Investment casting

سباكه القالب المطاطي

Rubber mold casting

سباكه قالب السيراميك

Ceramic mold casting

سباكه قالب الجص (الجبس)

Plaster mold casting

السباكه الرملية


Sand casting

عمليات السباكة ذات القالب المستهلك

قوالب تستعمل لمرة واحدة مع نماذج متعددة الإستعمال.

قوالب تستعمل لمرة واحدة مع نماذج أحادية الإستعمال.

نماذج السباكة Patterns

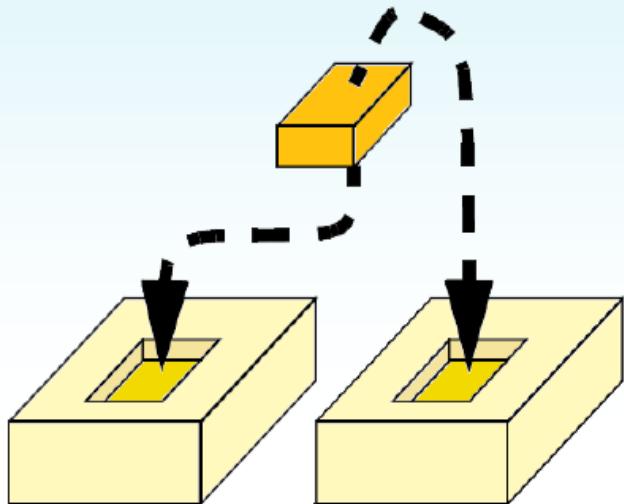

- يمثل النموذج أول مرحلة في إنتاج المسبوكات.
- يستعمل النموذج ليشكل التجويفاً يمثل الشكل المرغوب في الرمل الذي يضغط جيداً حول النموذج. بعدها يزال النموذج من قالب الرملي ويُسكب المعدن المصهور في التجويف ليشكل المسبوكة.
- تختار مادة النموذج عادة من الخشب أو السبائك الخفيفة أو البلاستيك أو الشمع أو الجبس . ويراعى في اختيار مادة النموذج الصفات التالية:

- | | |
|---|---|
| (6) يمكن أن يشطب سطحها بدرجة ملasse
عالية. | (1) سهلة التشكيل أو التشغيل. |
| (7) ثابتة الأبعاد ، لا تتغير بظروف الجو
المحيط من رطوبة أو حرارة أو
غيره. | (2) خفيفة الوزن ليسهل حملها وسحبها.
(3) قوية ومقاومة للتأكل والبرى.
(4) متاحة بسعر مناسب.
(5) سهلة الصيانة والإصلاح. |

مواد صنع النماذج


- (a) **الخشب:** تتميز النماذج الخشبية بسهولة صنعها، ويستعمل عندما تكون كمية القطع المراد سباقتها قليلة. ولكن الخشب ليس مادة متزنة من ناحية الأبعاد (أي لا يحافظ على أبعاده)، وقد يلتوى أو ينتفخ بالتغيير في الرطوبة، وينحني إلى البلي بالإستعمال المتكرر.
- (b) **المعدن:** النماذج المعدنية أكثر تكلفة ولكنها أكثر متانة ومحافظة على أبعادها.
- (c) **البلاستيك الصدأ:** مثل الـ Urethanes مثل الـ Urethanes وتفضل هذه النماذج في عمليات السباكة التي تستخدم الرمال القوية المترابطة عضوياً والتي تميل إلى الإلتصاق بمواد النماذج الأخرى.
- (d) **الشمع:** يستخدم في عملية السباكة الشمعية Investment casting، حيث يستعمل النموذج مرة واحدة فقط.

(e) **البوليسترين** : (ما يسمى بالعامية **الخفاف الابيض**) يستخدم في عملية السباكة بال قالب التام Full-mold process، حيث يستعمل النموذج مرة واحدة فقط.




أنواع نماذج السباكة


(a) النماذج المصمتة (القطعة الواحدة) Solid Pattern: هذه النماذج تعتبر بسيطة ورخيصة وتستعمل عندما يكون الشكل بسيطاً نسبياً وعدد القطع المراد إنتاجها قليل . يتم وضع هذا النوع من النماذج بحيث يكون تجويف الشكل المراد سباكته بالكامل في قسم واحد من أقسام القالب.

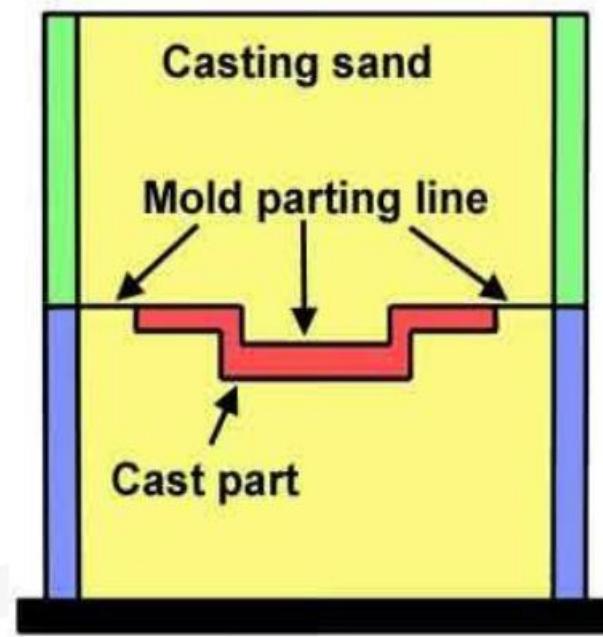


(b) النماذج المشطورة Split Pattern: يستعمل هذا النوع من النماذج عندما لا يمكن تكوين فجوة النموذج من قطعة واحدة وذلك لاستحالة استخراجه دون تهدم القالب، وفي هذه الحالة يتكون النموذج من جزئين أو أكثر. تربط هذه النماذج بواسطة دُسُر (Dowels) حتى يتمكن جمعها بدقة إلى الشكل النهائي المطلوب.

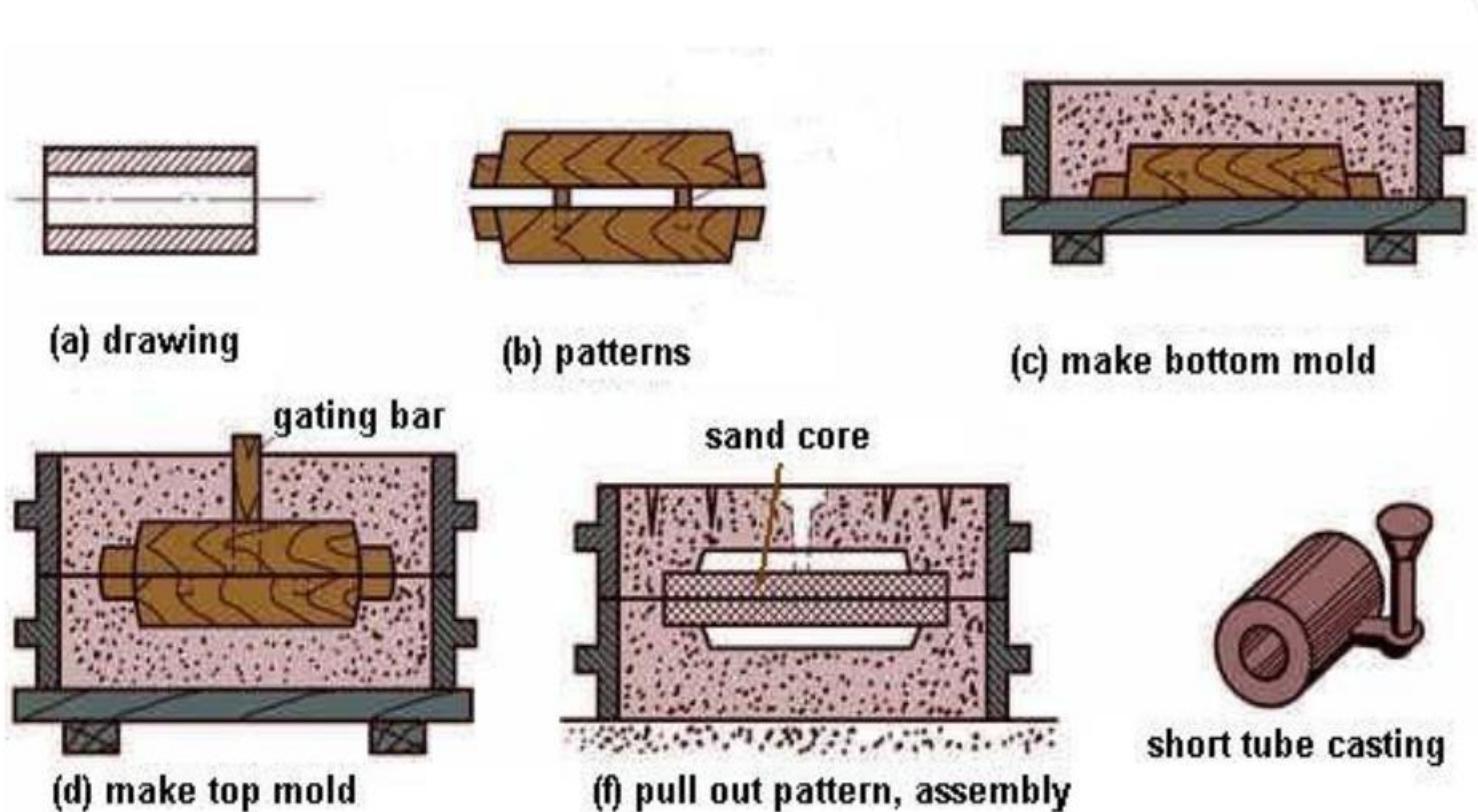


- يبين الشكل مثلاً يتطلب نموذجاً مشطوراً (جزأ) حيث نرى المسبوكة المطلوبة مع النموذج المقسوم.

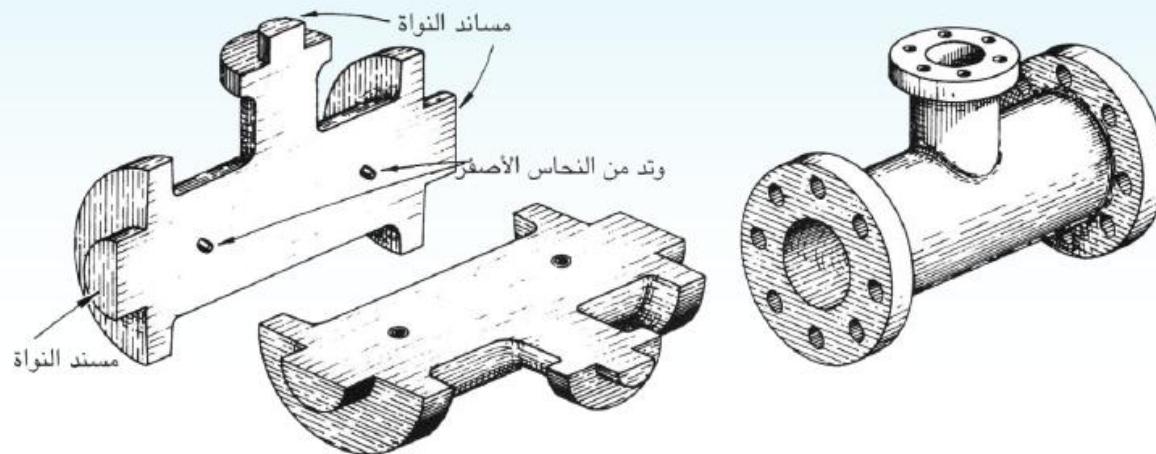

- يبين هذا الشكل عبة النواة المجزأة لهذا العمل مع اللب الذي سيوضع بها. لاحظ فتحة التهوية التي ستعمل على إطلاق الغازات.

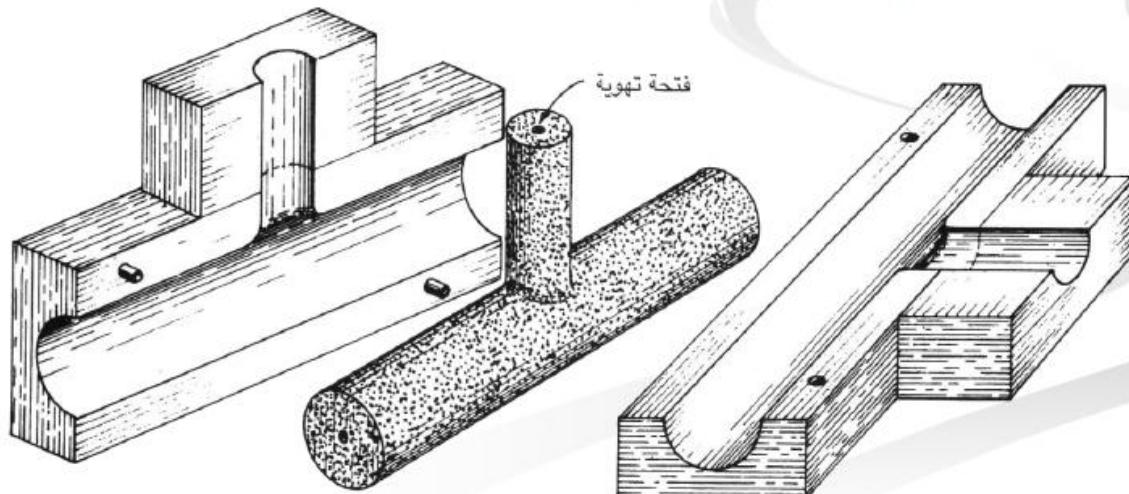


اعتبارات أساسية في تصميم النماذج

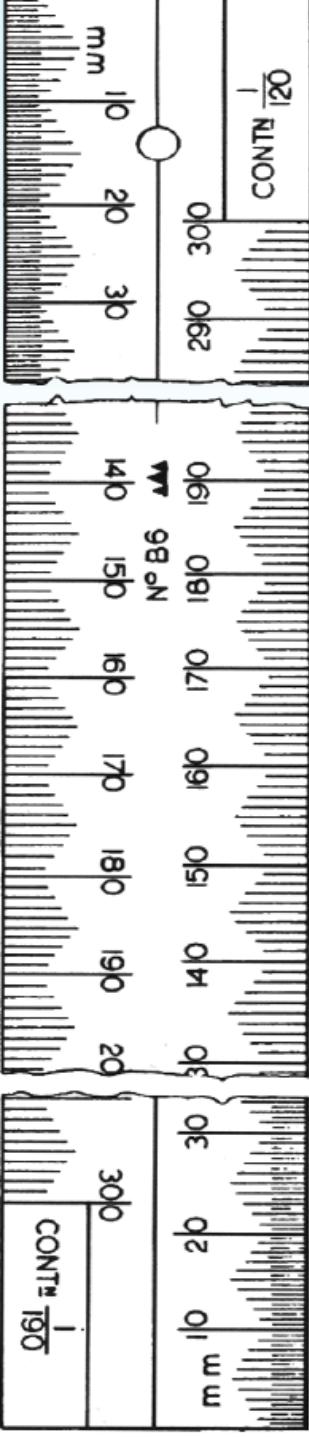


1. الانكماش **Shrinkage**: تتكمش المعادن كلها عندما تبرد وتتجدد، وتخالف كمية الانكماش حسب نوع المعدن. ويجبأخذ الانكماش في الحسبان بجعل أبعاد النموذج أكبر من أبعاد المسبوكة. تسمى هذه **سماحيات الانكماش**. تستعمل **مسطورة الانكماش** بدلاً من مسطرة القياس العادية. تختلف مساطر الانكماش أيضاً باختلاف المعدن.

✓ إذا كان مقدار انكماش الحديد الزهر 1 % مثلاً وإذا كان طول المسبوكة 200 مم فإن طول النموذج سيكون 202 مم

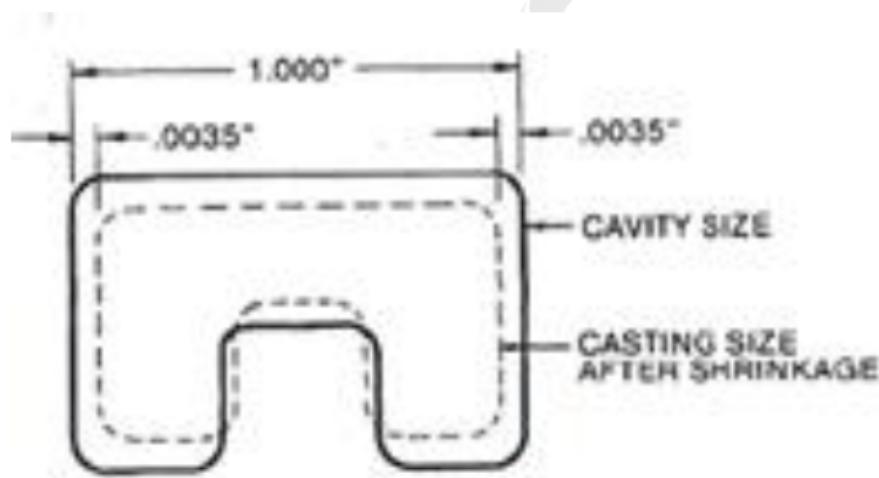

- الجدول التالي يبين سماحيات الإنكماش (التقلص) لبعض المعادن:

نسبة الإنكماش %	نوع المعدن
1.0 – 0.8	الحديد الزهر
2.0 – 1.5	الصلب
1.3 – 1.0	الألومنيوم
1.3 – 1.0	الماغنيسيوم
1.5	البراس (سبائك النحاس)

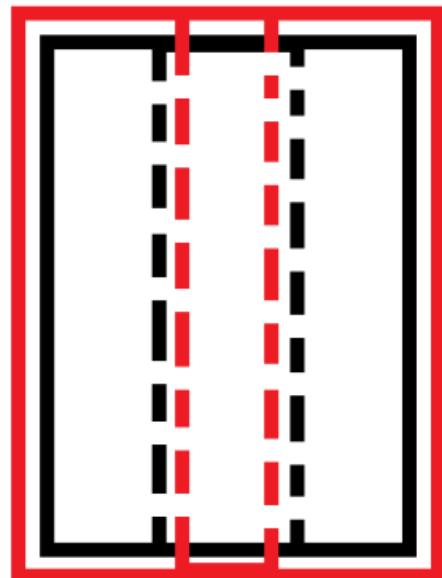


سماحية الانكماش

المعدن أو السبيكة



mm / m

Aluminum alloy	13
Aluminum bronze	21
Yellow brass (thick sections)	13
Yellow brass (thin sections)	13
Gray cast iron (a)	8 - 13
White cast iron	21
Tin bronze	16
Gun metal	11 - 16
Lead	26
Magnesium	21
Magnesium alloys (25%)	16
Manganese bronze	21
Copper-nickel	21
Nickel	21
Phosphor bronze	11 - 16
Carbon steel	16 - 21
Chromium steel	21
Manganese steel	26
Tin	21
Zinc	26




2. الميل أو الإستدراق (سماحيات السحب): لكي تسحب النماذج من الرمل بدون صعوبات تصنع جدرانها مائلة بزاوية صغيرة على العمودي ليسهل سحبها من القالب، تسمى هذه **“سلبة”**.

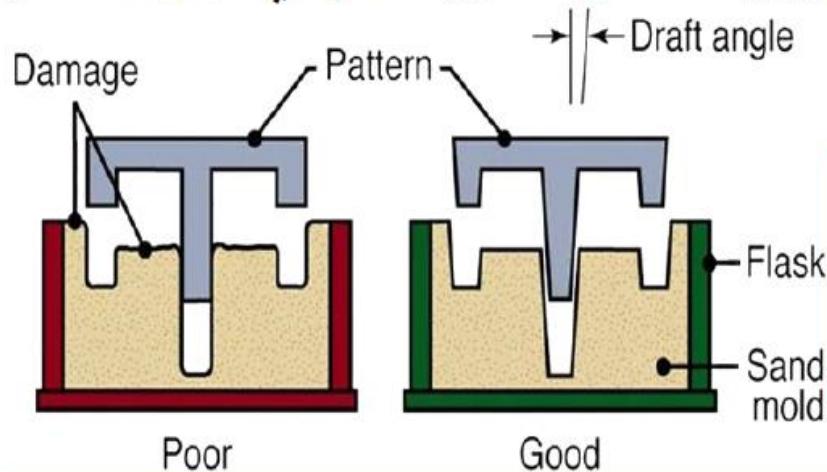




يتحدد مقدار السلبة بحجم وشكل النموذج، عمق الفجوة، مادة النموذج، ومادة القالب. لا تقل السلبة عن 1° أو 0.1 مم/سم . وفي الأسطح الداخلية تزداد إلى 4° أو 0.4 مم/سم .

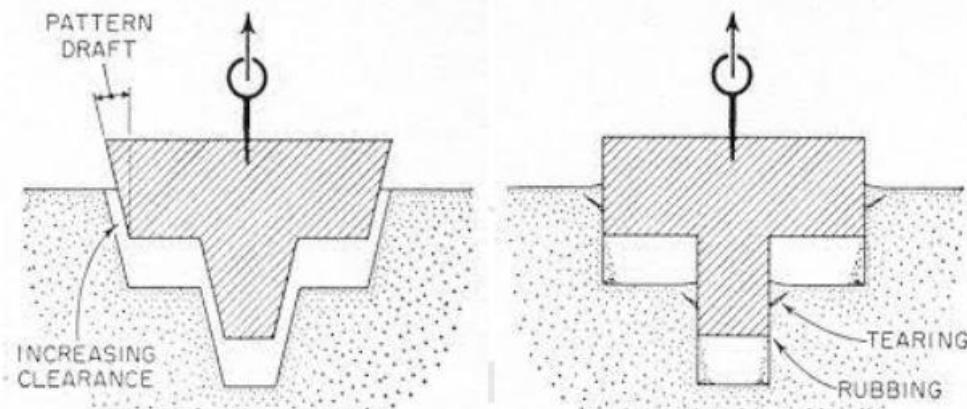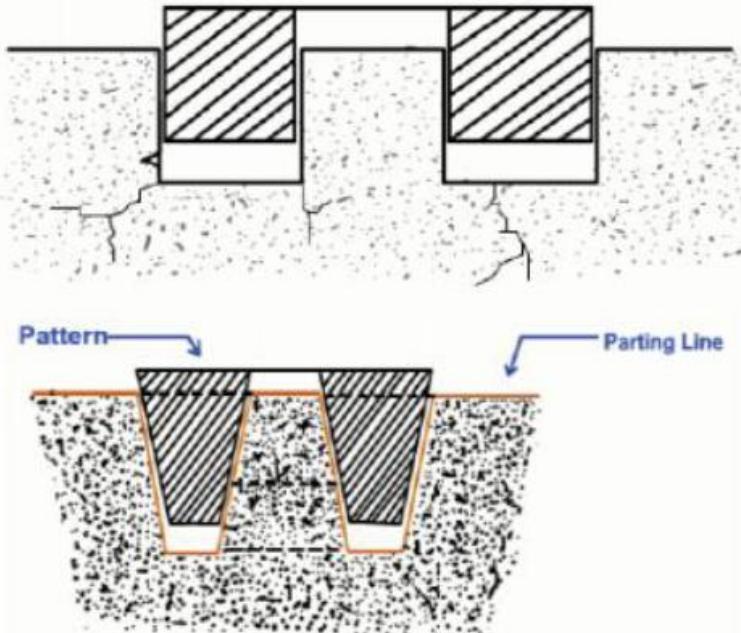

3. الزوايا الحادة: يجب تجنب الزوايا الداخلية الحادة لأنها تسبب تشقق للمسبوكه بسبب التوزيع الحراري على الحواف .
كما يجعل من الصعب إزالة النموذج بدون تكسر حواف القالب

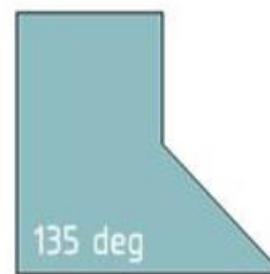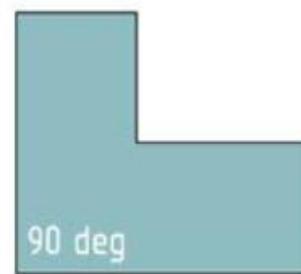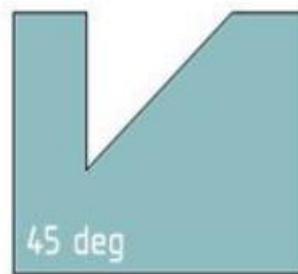

INPUT DATA

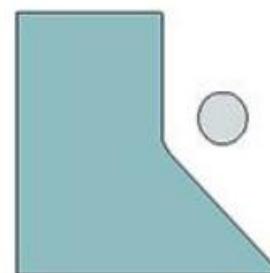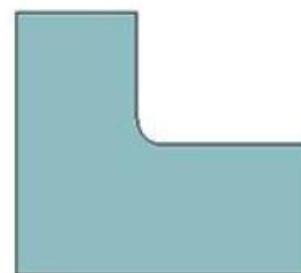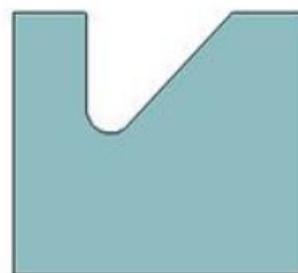

AS MACHINED
WITH A 2 MM
END MILL

4. تغيرات المقطع: من الأفضل تجنب التغيرات الفجائية للمقطع أو السمك لأن التبريد غير المتساوي يمكن أن يسبب التشوه أو التشقق.

✓ ويجب تجنب الأجزاء الرقيقة جداً لأنها لن تصب بشكل نظيف. وستبرد أسرع من بقية أجزاء المسبوكة وستكون أقسى كثيراً.



Poor



Poor




Good

(a)




Good


(b)

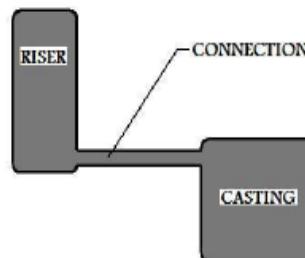

BAD
(PASSAGE WILL FREEZE)

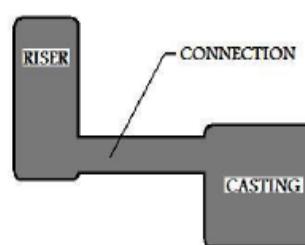

BAD
(WASTES MATERIAL)

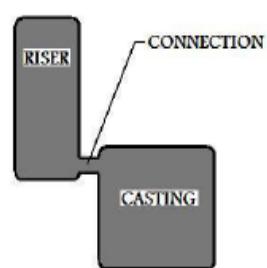

BETTER

5. سماحيات التشغيل: بالإضافة لسماحيات الانكماش تضاف أحياناً سماحيات التشغيل في النموذج عندما تتطلب المسوكة إجراء عمليات تشغيل عليها بقصد التعيم وإزالة الشوائب من سطحها. وتكون هذه الإضافات كافية لإزالة أي عيب أو طبقة غير مرغوبة من سطح المسوكة.

✓ عادة للأغراض العامة تكون إضافات التشغيل بحدود 2 مم.

البعد الكلي الناتج من عملية السباكة



سماحية التشغيل : السمك المضاف
لكي يزال بالتشغيل

البعد النهائي للمنتج بعد عملية التشغيل

6. صقل النموذج: يجب صقل سطوح النموذج كلها بورق الزجاج ثم تدهن أو تلمع لأن سحب النماذج ذات السطوح الناعمة من الرمل يكون سهلاً، وكيف لا تمتثل الرطوبة التي تسبب إنتفاخ الخشب وتشوهه.

7. الألوان التمييز: تستعمل أنواع من الألوان لتعريف أجزاء من النموذج.

✓ مثلاً: يستعمل اللون الأسود للسطح الذي ترك مصبوحة والأصفر للسطح التي ستشغل، ويشير اللون الأحمر إلى اللب.


السباكة الرملية Sand Casting




- يستعمل الرمل الطبيعي كمادة أساسية ويخلط مع كميات صغيرة من الطين والماء لزيادة قوة التماسك وتحسين خصائص القالب.
- في أغلب عمليات السباكة الرملية يتم تدفق المصبور بواسطة الجانبية.
- بعدهما تتصلب المسبوكة يكسر القالب وتستخرج المسبوكة الأمر الذي يتطلب صنع قالب جديد لكل عملية.

الخطوات الأساسية لإنتاج مسبوكة بطريقة السباكه الرملية


1- تصميم المنتج

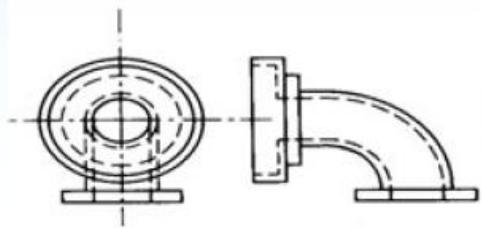


2- تصميم وتصنيع النموذج

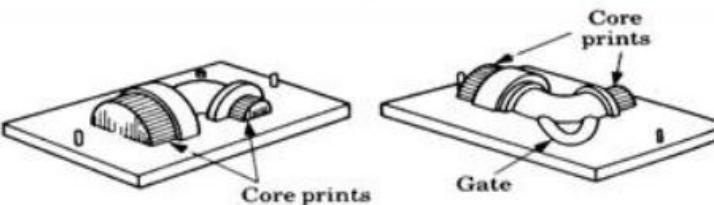


3- تصميم وتصنيع قالب اللب

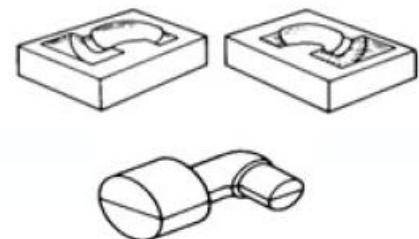


4- اختيار قالب ووضع الرمل

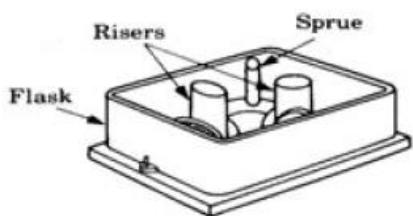

5- وضع الرمل

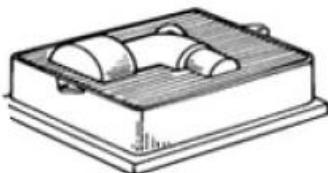

6- تجهيز قالب

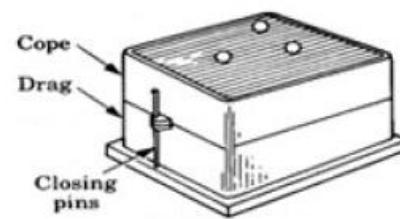


7- صهر المعدن



8- صب المصبور في قالب



9- اخراج المسبوك وتنظيفه

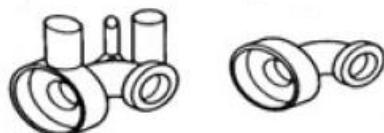

10- المعالجة الحرارية



حسب الحاجة


11- التنظيف والتلميع



12- ضبط
الجودة




تصنيف قوالب السباكة

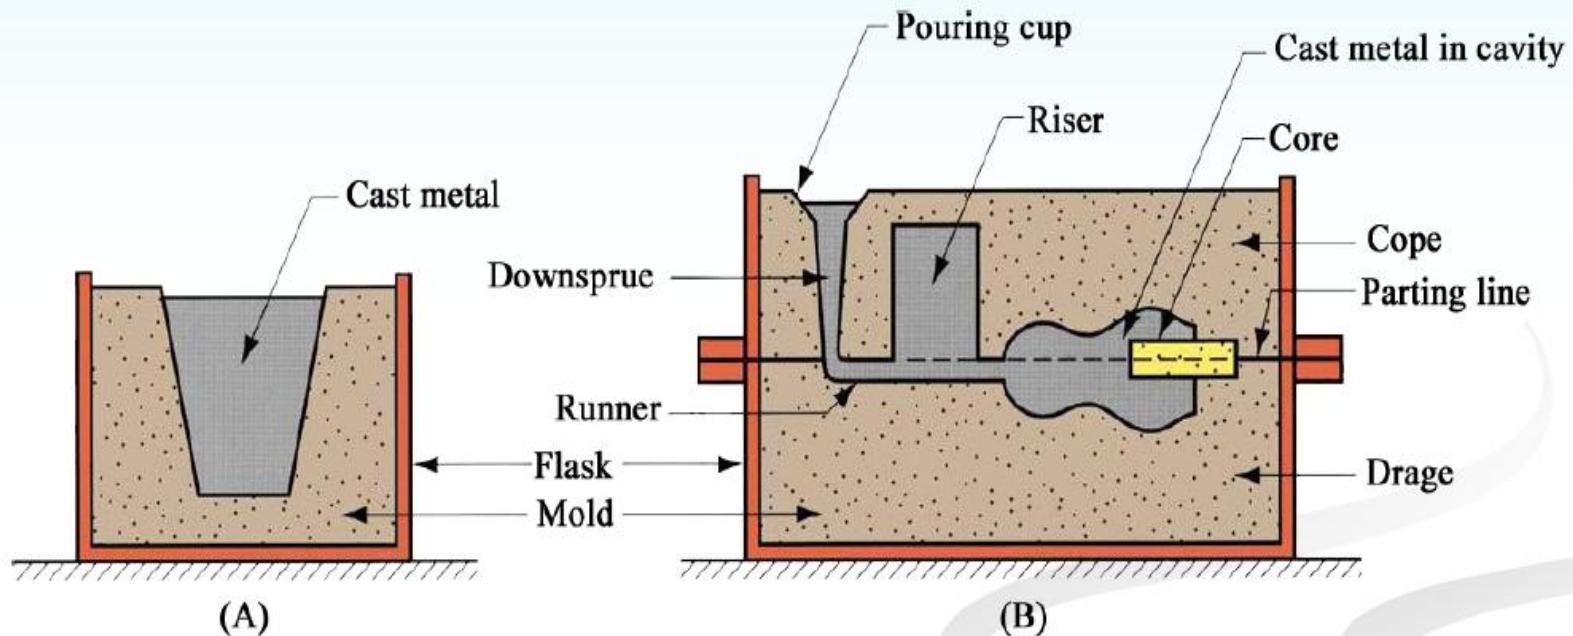

A. القالب المفتوح open mold: ويصنع من قطعة واحدة، ويستعمل للمسبوكت البسيطة.

B. القالب المغلق Closed Mold: ويصنع من قطعتين (سفلي وعلوي) وبه ممرات تؤدي إلى تجويف المسبوكة، ويطلب مهارة في إعداده حيث يستخدم للأشكال الهندسية المعقدة نسبياً.

أجزاء قالب السباكة الرملية

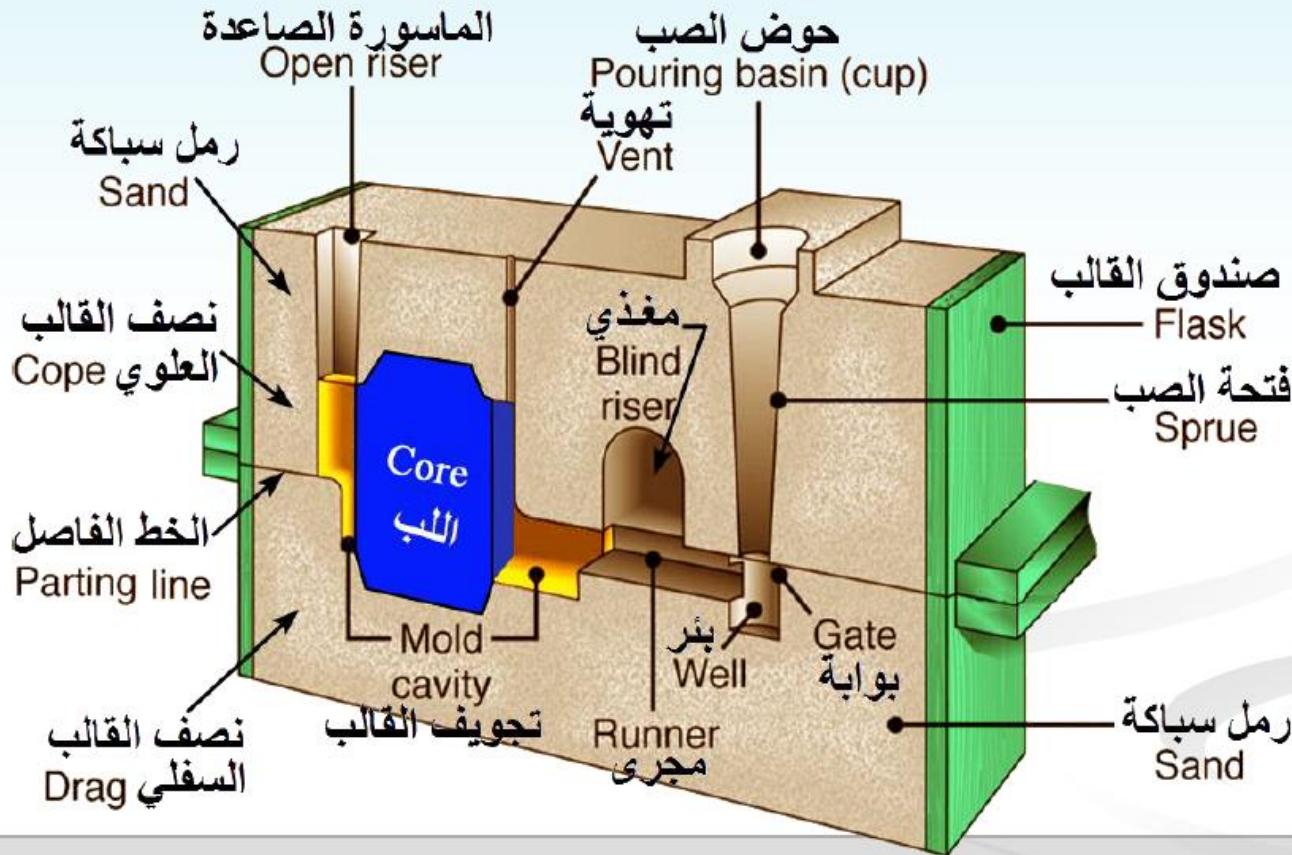


الصندوق **Flask**: وهو الذي يحتوي ويحافظ على قالب الرملي. يصنع من الخشب في حالة الاستعمال المؤقت، ويصنع من المعدن عند الاستعمال الطويل الأجل. ينقسم الصندوق نصفين: علوي (Cope) وسفلي (Drag) وب أحجام مختلفة حسب حجم وعدد المسبوكات المطلوبة.

المودج **Pattern**: يمثل المودج (عادة ما يصنع من الخشب) النسخة المعدلة من الشكل المراد صنعه والذي يستعمل ليشكل تجويفاً في الرمل للشكل المرغوب سباته.

الخط الفاصل :Parting Line وهو الخط الفاصل بين نصفي القالب العلوي والسفلي. وفي حال النماذج المشطورة يكون أيضاً الخط الفاصل بين نصفي النموذج.


لوحة القاعدة :Bottom Board اللوحة الخشبية التي تستعمل عند بداية صنع القالب، والتي يوضع عليها النموذج أولاً.

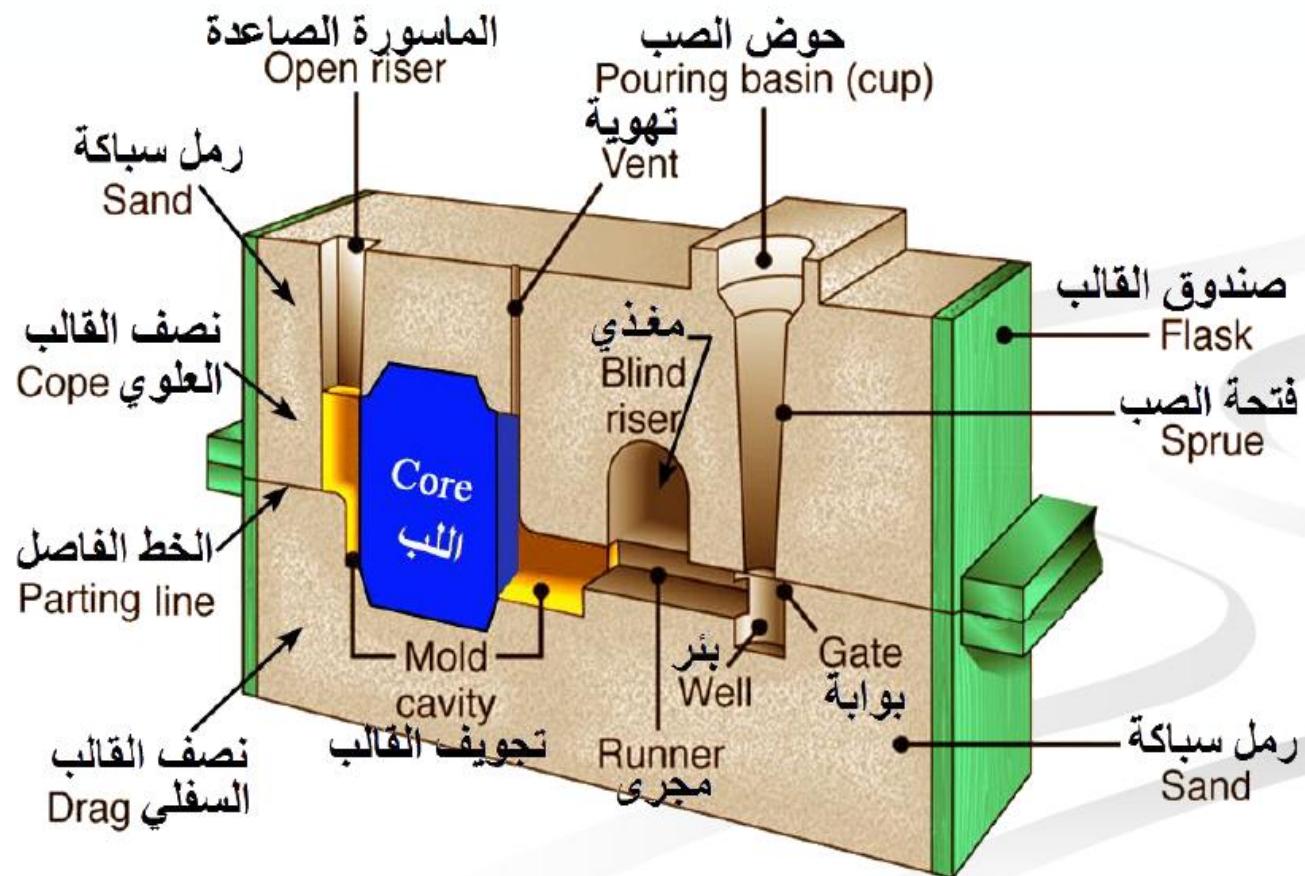

حوض الصب :Pouring Basin هو تجويف صغير على شكل قمع ينحت في السطح العلوي لل قالب، ويصب فيه المعدن المنصهر.

اللب :Core يستعمل اللب عندما توجد تجاويف داخلية في المسبوكات.


فتحة الصب :Sprue الممر الذي ينساب فيه المعدن المصهور من حوض الصب إلى تجويف القالب.

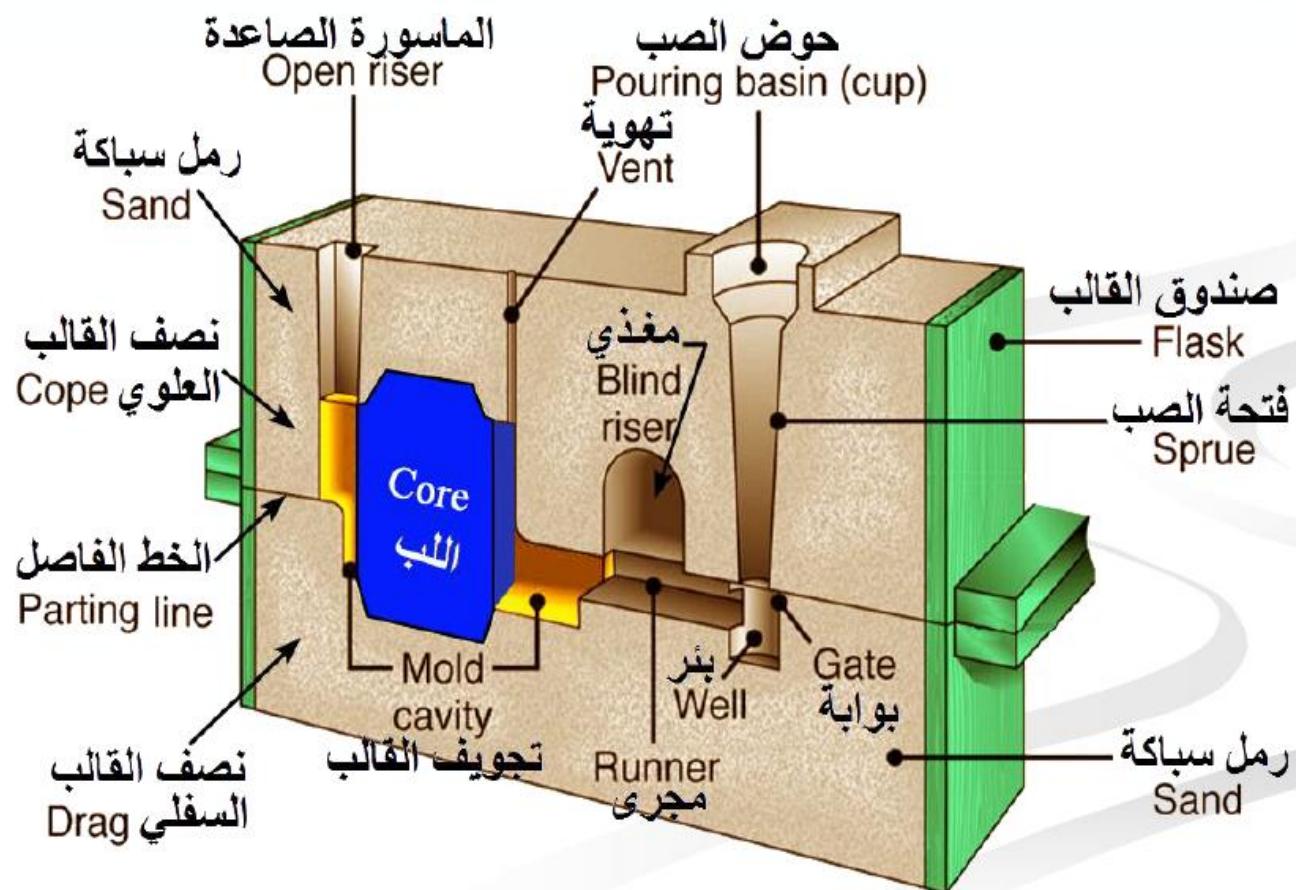

الجري Runner: المرات التي على إمتداد المستوى (الخط) الفاصل والتي من خلالها يتم التحكم في تدفق المعدن المنصهر قبل دخوله إلى التجويف.


البوابة Gate: هي نقطة الدخول الفعلية والتي من خلالها يدخل المعدن المنصهر التجويف.

المسورة الصاعدة Riser: هي خزان المعدن المنصهر، يزود به القالب بحيث يعمل على ترجيع المعدن الساخن إلى التجويف عندما يكون هناك نقص في المعدن نتيجة للتصلب.

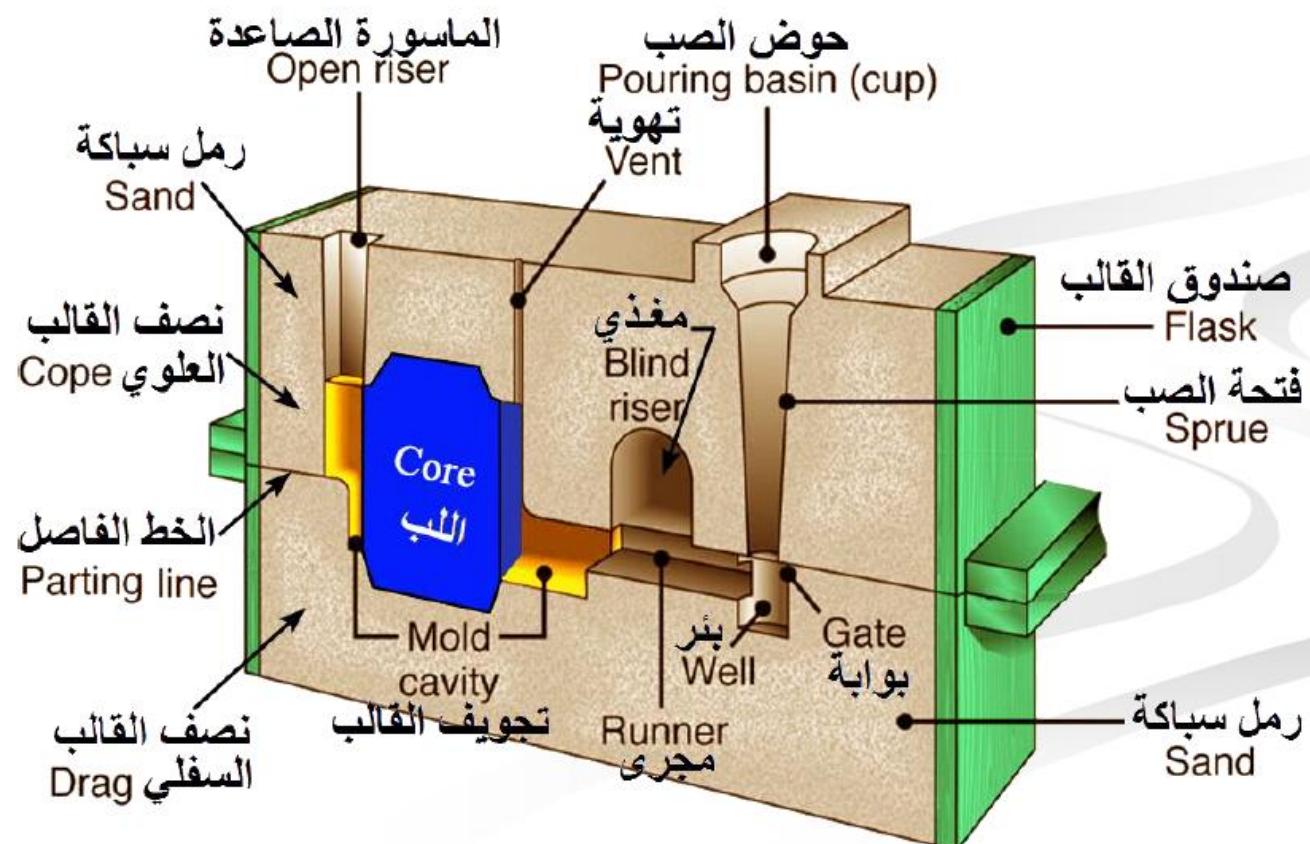

اللب Core

- يستعمل اللب عندما تحتوي المسبوكة على ثقب أو تجويف داخلي.
- تصنع عادةً من رمل السباكة وقد تتم تقويتها بأسياخ من الحديد.
- يجب صناعة اللب بحجم أصغر للتعويض عن الإنكماش (سينكمش كل المعدن حول الثقب أثناء تجمده إلى الخارج و يجعله أكبر)
- إذا توجب إضافة سماحيات التشغيل على المسبوكة، فإنه **يجب طرحها** من أبعاد اللب لأن عملية التشغيل ستزيد من حجم الثقب أو التجويف.

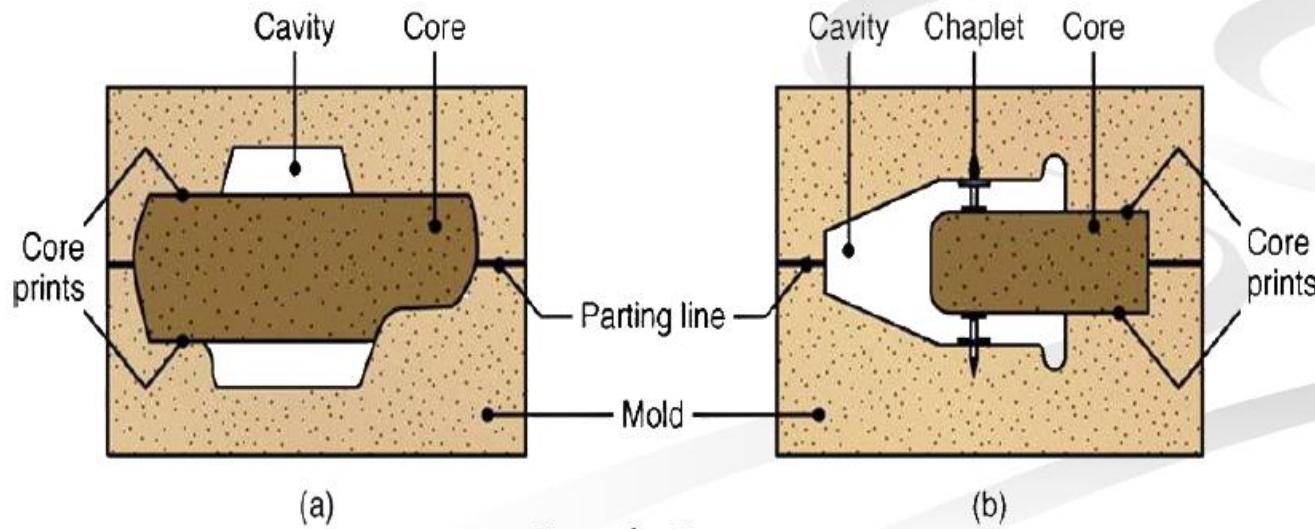

Sand Core

أنواع الـلب

<p>لـب افـقـي فـرـاغـ السـوـدـاج لـب افـقـي مـصـب دـصـعـد سـطـحـ النـصـل Horizontal Core</p>	<p>لـب رـأـسـي فـرـاغـ السـوـدـاج لـب افـقـي مـصـب دـصـعـد سـطـحـ النـصـل Vertical Core</p>	<p>لـب مـقـنـن رمـل فـرـاغـ السـوـدـاج رمـل مـصـب دـصـعـد فـاـلـبـ عـلـوـي فـاـلـبـ سـفـلـي Balanced Core</p>
<p>لـب مـغـطـي فـرـاغـ السـوـدـاج لـب مـغـطـي رمـل Cover Core</p>	<p>لـب مـعلـق فـرـاغـ السـوـدـاج لـب مـعلـق رمـل فـاـلـبـ عـلـوـي فـاـلـبـ سـفـلـي Hanging Core</p>	<p>لـب ذـو جـناـح فـرـاغـ السـوـدـاج لـب ذـو جـناـح رمـل فـاـلـبـ عـلـوـي فـاـلـبـ سـفـلـي Wing Core</p>

رمال المسابك

- تستعمل لصنع المادة المحيطة بالتجويف، عليه يجب أن تكون غير مستعملة.
- وهي عبارة عن خليط من السيليكا (SiO_2) والطين (يستعمل كمادة رابطة) مع محتوى رطوي (ماء) بكميات مناسبة لتنشيط الطين وتحفيز اللدونة.
- تتميز هذه الرمال بالاتي
 - i. يجب أن تكون مترابطة جيداً في الحالة الرطبة، أي تحافظ على شكل القالب وهي رطبة.
 - ii. يجب أن تكون مقاومة جداً للانصهار أي مقاومة للحرارة.
 - iii. يجب ألا تحوي على شوائب يمكن أن تشوّه سطح المسبوكه.
 - iv. يجب أن تكون لها خاصية النفاذية لتسريب الغازات خارج القالب .

مكونات رمل السباكة

يشكل الجزء الأكبر (92 - 96%)، ويكون من السيليكا وبعض الأكسيد مثل أكسيد الألومنيوم وأكسيد الماغنيسيوم. يؤثر كل من الحجمها وشكلها الحبيبي على خصائصها.

يُستعمل كمادة رابطة ويخلط مع الرمل. ويتوفر نوعان منه:
الكاولينيت $(\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ Kaolinite
البنتونيت $(\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \cdot n\text{H}_2\text{O})$ Bentonite
للكاولينيت درجة إنصهار أعلى من البنتونيت مما يجعله أكثر مقاومة للحرارة، بينما يستطيع البنتونيت إمتصاص كمية أكبر من الماء مما يزيد من قدرته على الربط.

تبلغ نسبته (2 - 8%) من المكونات الكلية للرمل، ويعمل على تنشيط الطين ويوفّر المقاومة والدونة اللازمتين. إن نسبة الرطوبة الزائدة قد تجعل الرمل كثوماً (ذا نفاذية قليلة) ومسبباً تلف المصبوّبة بسبب الفقاعات الهوائية المحتجسة.

أنواع رمل السباكة

1. رمل اللب (القلب/الدليك) :Core Sand

- يستعمل لعمل التجاويف الداخلية (إن وجدت) في المسبوكات.
- يجب أن تمتلك هذه الرمل الخواص التالية:
 - .i. الترابط الربط.
 - .ii. الترابط الجاف وهي خاصية المحافظة على الشكل بعد الجفاف الكامل.
 - .iii. النفاذية، وهي السماح للغازات المتولدة بالخروج بسرعة.
 - .iv. يجب أن تقلص بسرعة بعد الصب لتسهيل إزالة القلب.
- يستعمل رمل السيليكا في صناعة اللب ويضاف إليه الديكسترين والماء ليعطيه متنانة رطبة. كما يضاف زيت لكي يكون متراابطاً بدرجة إنه لا ينهار بتأثير الضغط الناتج من تقلص المسبوكة أثناء تجمدها. ومن ناحية أخرى لن يكون قاسياً لدرجة انه يصبح صعب الإزالة فيما بعد.

2. رمل الوجه :Facing Sand

- يستعمل لحماية وجه القالب من تأثير المعدن المصهور وللمساعدة في إنتاج وجوه ناعمة وجيدة للمسبوكتات.
- رمل الوجه مقاوم جداً للصهر وله نفاذية عالية.
- رش نسب صغيرة من فحم الكوك أو غبار الفحم النموذج والأسطح الفاصلة لتسهيل عملية إزالة النموذج وكذلك فتح القالب. كما يساعد على منع التلامس المباشر بين المعدن والرمل للحصول على سطوح نظيفة للمسبوكتات.

3. رمل السندي :Backing Sand

- هي عبارة عن رمال مستهلكة ومحترقة تمثل باقي المادة الحرارية المكونة للقالب حيث تستخدم بعد رمل الوجه لملء الريزق (صندوق القالب).

خواص الرمل الأساسية

الصمود الحراري Refractoriness: وهي قدرة مادة القالب على الصمود أمام درجات الحرارة العالية الناتجة من المعدن المنصهر بحيث لا يتسبب عنها إنصهار لمادة القالب.

المقاومة الرطبة Green Strength: يسمى رمل القالب الذي يحتوي على الماء (الرطوبة) بالرمل الرطب أو الرمل الأخضر. يجدر بالرمل الأخضر أن تكون له مقاومة كافية حتى يحافظ القالب على شكله تحت كل الظروف.

المقاومة الجافة Dry Strength: عندما يُصب المعدن المنصهر في القالب يتحول الرمل المحيط بتجويف القالب إلى رمل جاف بفعل تبخر المحتوى الرطوي بالحرارة. عند هذه المرحلة يجب على الرمل أن يحافظ على التجويف كما هو، وان يقاوم في نفس الوقت قوى المعدن الإستاتيكية.

المقاومة الساخنة Hot Strength: بعد التخلص من كل الرطوبة التي في الرمل، ستترتفع درجة حرارة الرمل بشكل كبير عندما لا يزال المعدن في الحالة المنصهرة. تسمى مقاومة الرمل اللازمة لحفظ على شكل تجويف القالب بالمقاومة الساخنة.

النفاذية (أو المسامية) Permeability: ويقصد بها السماح للغازات والأبخرة المتولدة أثناء السباكة (والتي تتشكل من رطوبة الرمل أو من تأكسد المواد العضوية المضافة إليها) بالمرور من خلال مسام رمل قالب إلى الهواء الخارجي. إذا لم يسمح لهذه الغازات بالخروج من قالب ستحبس داخل المسبوكة وستسبب عيوباً بها.

الموصولة الحرارية Heat Conductivity: يجب أن يكون الرمل موصلًا جيداً للحرارة من وجه قالب إلى أعماقه.

الانهيارية Collapsibility: يجب أن لا يشكل الرمل أي مقاومة للمعدن خلال إنكماسه داخل قالب، لأن وجود أي مقاومة قد تسبب شقوقاً بالمسبوكة.


قابلية الإستعمال المتكرر Reusability: وهي إمكانية إعادة استخدام الرمل المستخدم من جديد في صناعة قالب جديد آخر.

اللدونة Plasticity: وهي إمكانية إتخاذ الرمل أي شكل تحت تأثير القوى الخارجية دون انقطاع والمحافظة على هذا الشكل.

عدم الالتصاق بوجه النموذج: وهي القدرة على عدم الالتصاق الرمل بالنماذج.


السيولة: والمقصود بها هي سهولة الحركة، حيث يستطيع الرمل ملأ قالب حول أسطح النموذج دون الحاجة للدك أو الكبس الزائد.

طريقة تجهيز القالب الرملي

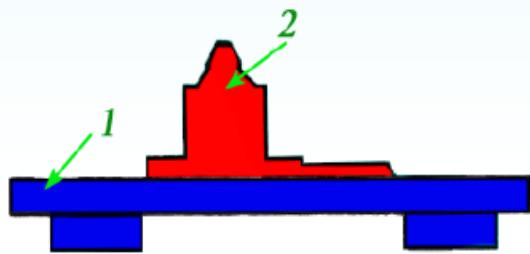


(1) يوضع لوح القاعدة على منضدة أو على أي سطح بحيث يكون متساو.

(2) يوضع النصف السفلي للنموذج (2) على اللوحة.

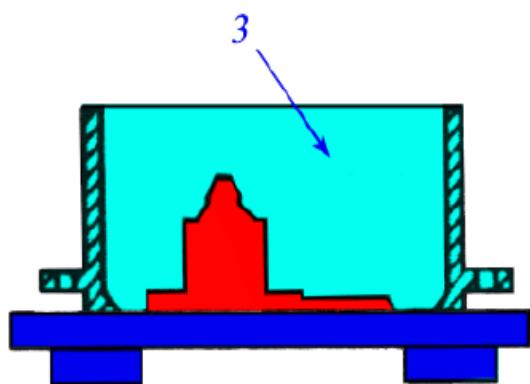


(3) يوضع بعد ذلك النصف السفلي للقالب (3) بحيث يكون النموذج بداخل القالب وفي الوسط.

✓ يجب أن تكون هناك مسافات كافية بين النموذج وجدران القالب (50 مم - 100 مم).

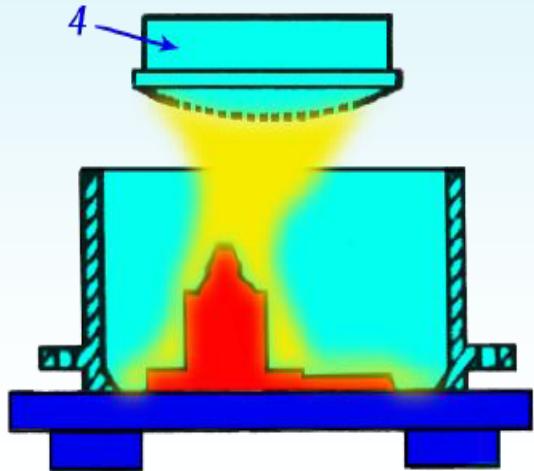


(3) تثُر كمية مناسبة من رمل الوجه الجافة بمساعدة منخل
(4) على النموذج واللوحة لغرض صنع طبقة غير
لاصقة.

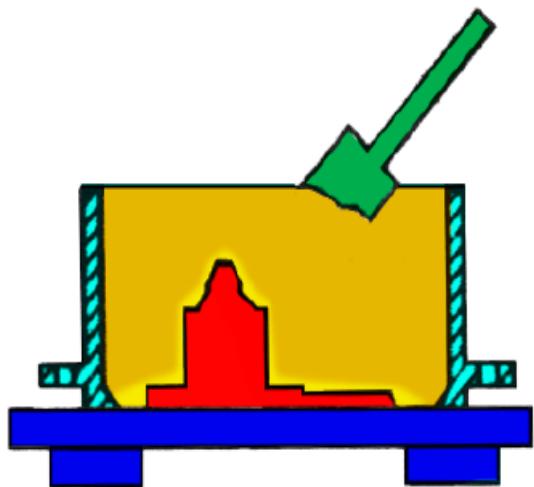


(4) تصب بعد ذلك كمية من رمل القالب في القالب وعلى
النموذج على حد سواء بسمك يتراوح بين 30 إلى 50
مم.


✓ يمْلأ بعد ذلك باقي القالب برمل السند ويوزع بإنتظام
على كامل القالب.

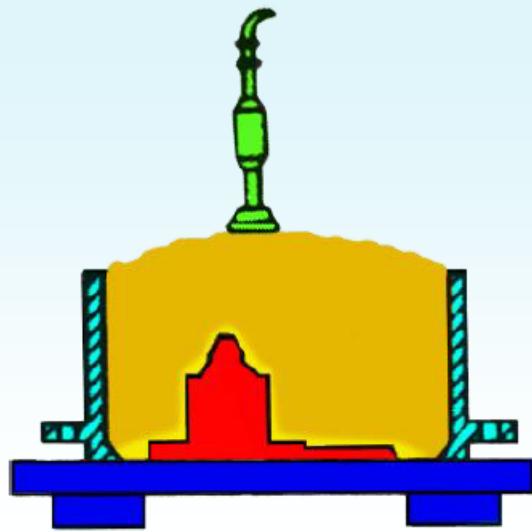

(5) يدك الرمل دكاً جيداً وبعناية، فلا تجب المبالغة في الدك لأن ذلك يجعل خروج الغازات صعباً، ومن ناحية أخرى لا نخفف كثيراً في الدك لأن ذلك يجعل القالب غير متماسك.

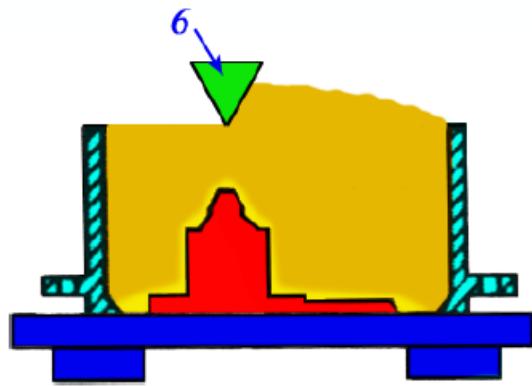

(6) تزال كمية الرمل الزائدة بواسطة قضيب مستو ويُسْوَى القالب مع الحواف العليا للصندوق.

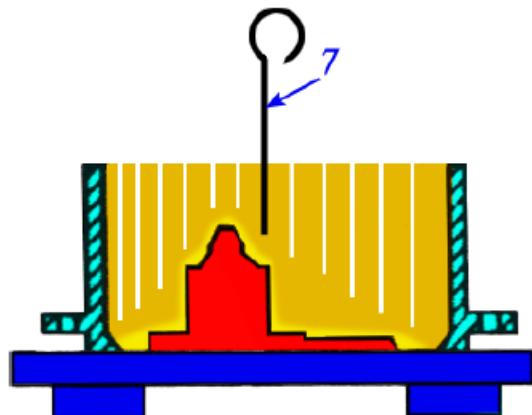

(7) تحدث في القالب بعد ذلك ثقب التهوية بواسطة سلك التهوية (7) لتسهيل خروج الغازات أثناء تصلب المسبوكة. تعتبر خطوة زائدة بالنسبة للقالب السفلي


(8) يقلب النصف السفلي لل قالب الجاهز بحيث يكون النصف السفلي للنموذج في أعلى القالب.

✓ يوضع بعدها النصف العلوي للنموذج فوق النصف السفلي له.

✓ يوضع النصف العلوي لل قالب فوق النصف السفلي و تتم محاذاتهما بواسطة مسامير الوصل.

✓ يوضع نموذج المصب وكذلك نموذج المصعد .

✓ نثر **رمل الفصل الجاف** بعد ذلك على إمتداد النصف السفلي لل قالب وذلك لمنع التصاق نصفي النموذج أثناء الدك.

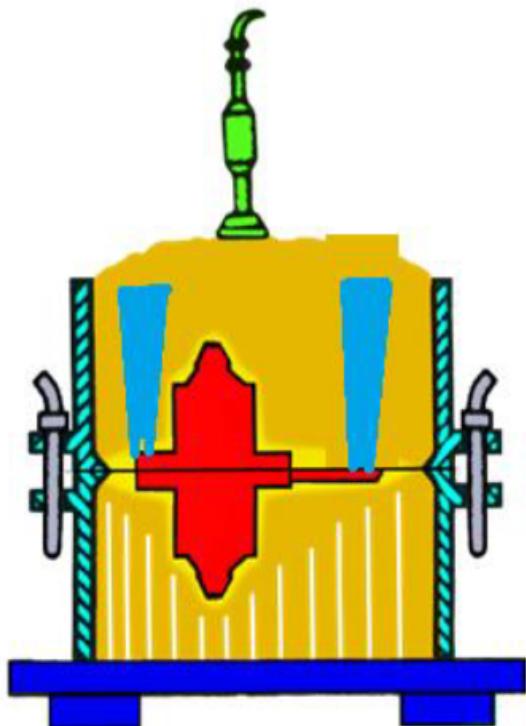

(9) يدخل مسمار فتحة الصب في القالب وذلك لعمل الفتحة وتكون على بعد بسيط من النمذج بمسافة 50 مم تقريرياً.


يدخل كذلك الماسورة الصاعدة (عند الحاجة) في المكان المناسب.


ترش كمية من رمل القالب النظيفة والجاهزة وبعدها رمل السنّد.

يدك الرمل وتحفر ثقوب التهوية.

بعد ذلك يسحب كل من مسمار فتحة الصب ومسمار الماسورة الصاعدة بعناية.

ينحت بعدها حوض الصب بالقرب من السطح العلوي لفتحة الصب.

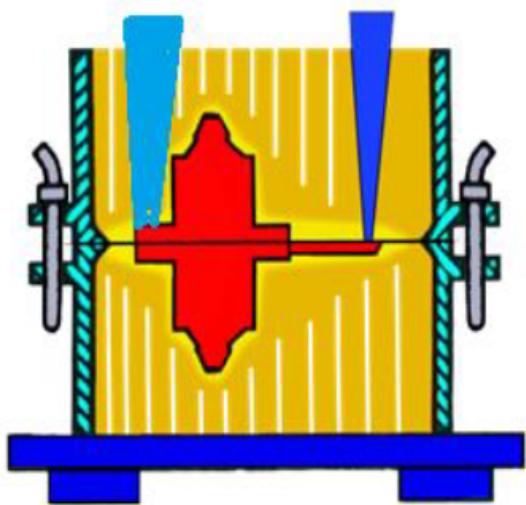

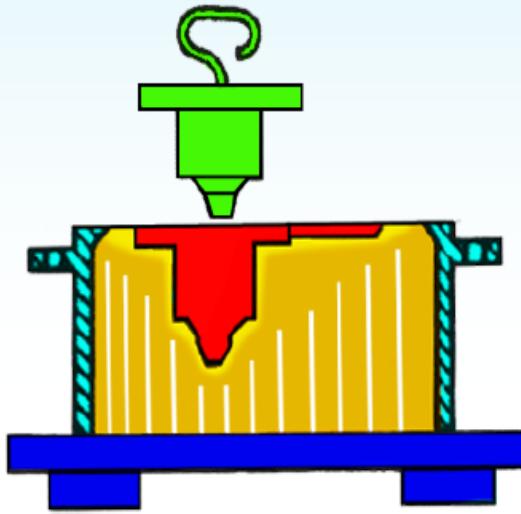


(10) يفصل نصفي القالب الرملي عن بعضهما ويبعـد الرمل السائب عن أسطحـهما بالـنفـخ (عادة ما يستعمل منـفـاخ خـاص بـذـلـك).


(11) يـنـزـع بـعـدـها نـصـفـي النـمـوذـج مـنـ القـالـب بـمسـاعـدة مـسـامـير السـحب مـعـ قـلـيل مـنـ الـخـلـخـلة.

(12) تحـفـر المصـبـات وـالـبـوـابـات بـعـنـاـية دون الإـضـرـار بـالـقـالـب. ويـجـب إـزـالـة أي رـمـل زـائـد أو سـائـب مـنـ عـلـى المصـبـات أو التـجوـيف بـواسـطـة المنـفـاخ.

(13) يتم الأن وضع رـمـل الـوـجـه (في صـورـة سـائـل مـعلـق) حول التـجوـيف وـالمـصـبـات التي سـتـعـطـي المـسـبـوـكة سـطـحـاً جـيـداً

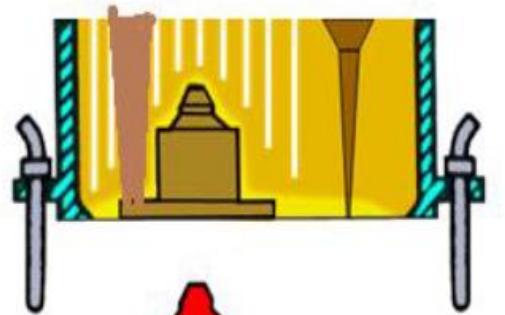


(13) يتم تجهيز اللب من الرمل الجاف باستخدام صندوق اللب. بعدهما يستخرج من الفرن يوضع في التجويف المخصص له.

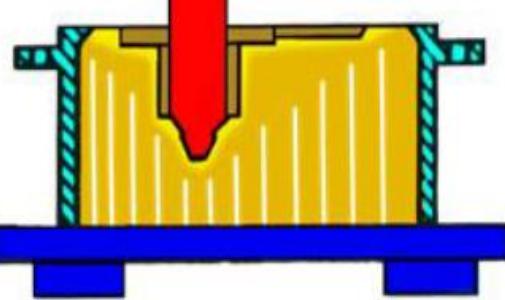


(14) يعاد وضع النصف العلوي لل قالب فوق النصف السفلي مع الحرص على المحاذاة وذلك بمساعدة المسامير الخاصة.

✓ يكون بذلك القالب جاهزاً للصب.

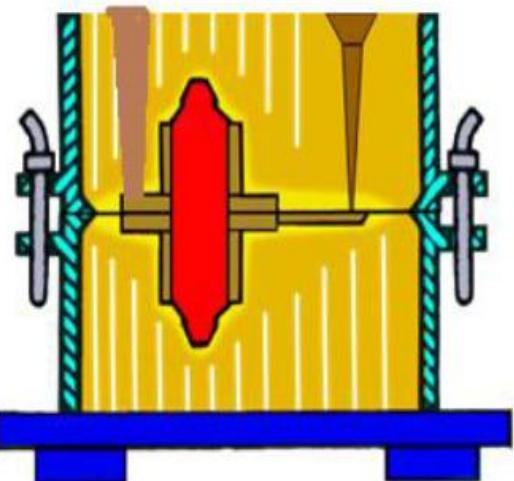


مثال 1:

- يراد إنتاج مجموعة من القطع مثل الموضحة بالشكل والمصنعة من الصلب وذلك بإستعمال نموذج من الخشب.
- أحسب أبعاد النموذج اللازم باعتبار سماحيات الإنكماش فقط.

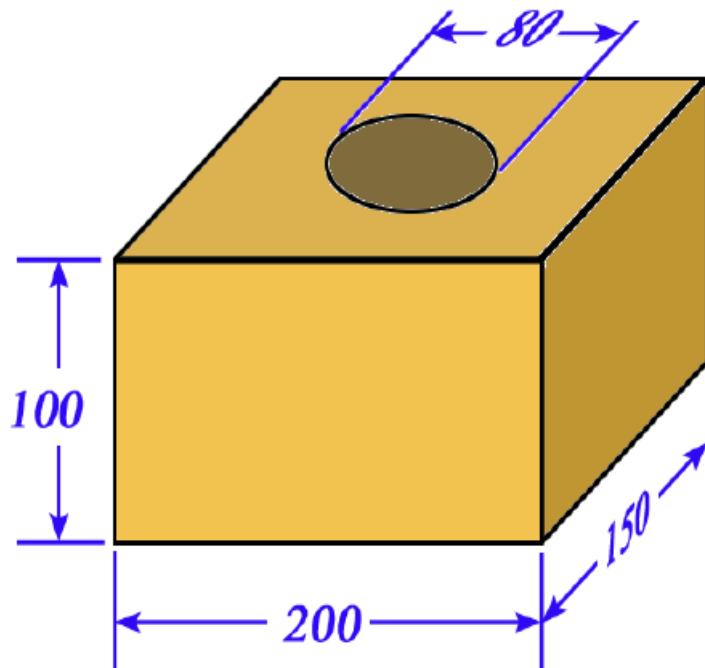

نوع المعدن	نسبة الإنكمash %
الحديد الزهر	1.0 – 0.8
الصلب	2.0 – 1.5
الألومنيوم	1.3 – 1.0
الماغنيسيوم	1.3 – 1.0
البراص (سبائك النحاس)	1.5

الحل

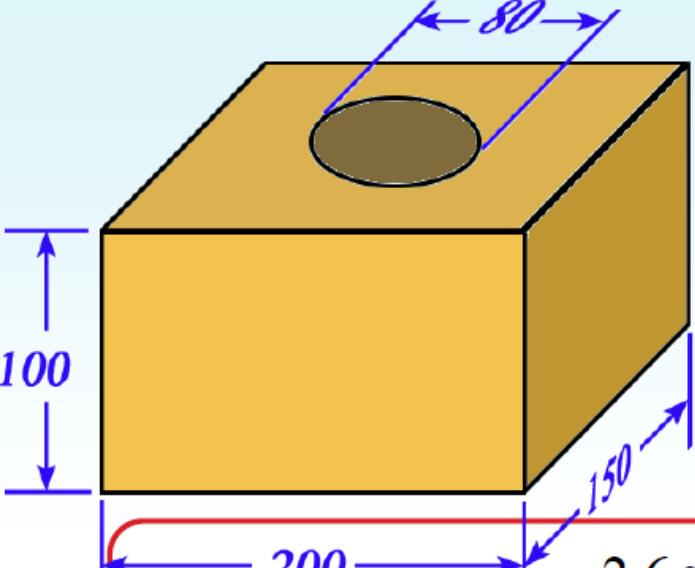


نفترض أن سماحية الإنكماش = 1.75 %

سماحية الإنكمash للبعد 150 مم $2.625 = 0.0175 \times 150$ مم ≈ 2.6 مم

البعد على النموذج = 150 مم + 2.6 مم = 152.6 مم

سماحية الإنكمash للبعد 100 مم $1.75 = 0.0175 \times 100$ مم ≈ 1.8 مم

البعد على النموذج = 100 مم + 1.8 مم = 101.8 مم

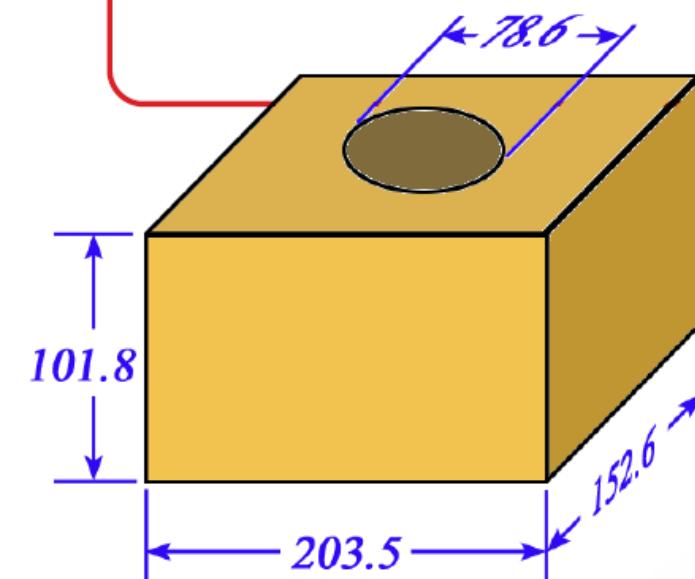

سماحية الإنكمash للبعد 200 مم $3.5 = 0.0175 \times 200$ مم


البعد على النموذج = 200 مم + 3.5 مم = 203.5 مم

سماحية الإنكمash للبعد 80 مم $1.4 = 0.0175 \times 80$ مم

البعد على النموذج = 80 مم - 1.4 مم = 78.6 مم

مثال 2


- باعتبار نفس المسبوكة المعطاة في المثال (1)، أوجد سماحيات السحب اللازم إعتبارها في النموذج بعدهما **أحتسبت** سماحيات الإنكماش.

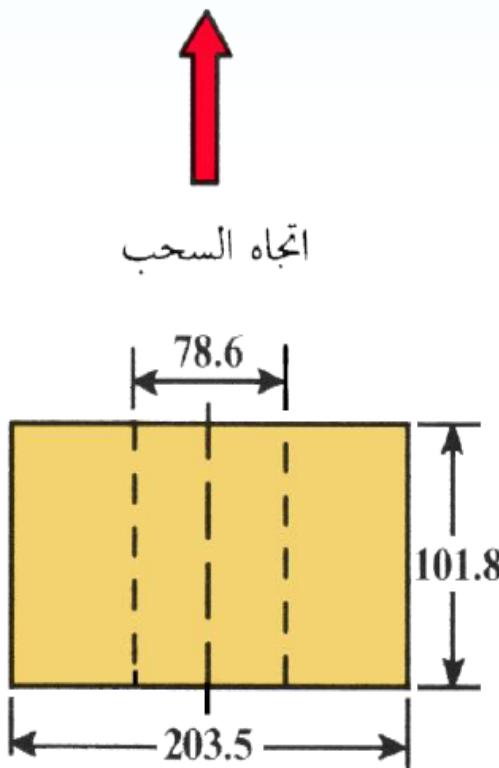

الحل

- سيتم سحب النموذج كما هو موضح أدناه بالشكل.
- وبافتراض سلبة (استدقاق) مقدارها درجة واحدة (1°) لتفاصيل الخارجية ودرجتان (2°) لتفاصيل الداخلية.

- الإستدراق (السلب) المطلوب للارتفاع 101.8 مم مع طول القاعدة = 203.5 ملم:

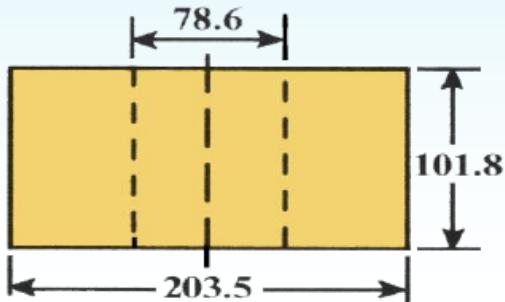


لتفاصيل الخارجية = $1.776 = 101.8 \times 1^{\circ}$ مم ≈ 1.8 مم

لتفاصيل الداخلية = $3.556 = 101.8 \times 2^{\circ}$ مم ≈ 3.6 مم

بعد تنفيذ هذا السلب على النموذج يزداد البعد 203.5 مم من الجهة العليا لإتجاه السحب فيصبح:

$$207.1 = (1.8 \times 2) + 203.5$$

أما البعد من الجهة السفلی فإنه يبقى كما هو، أي 203.5 مم

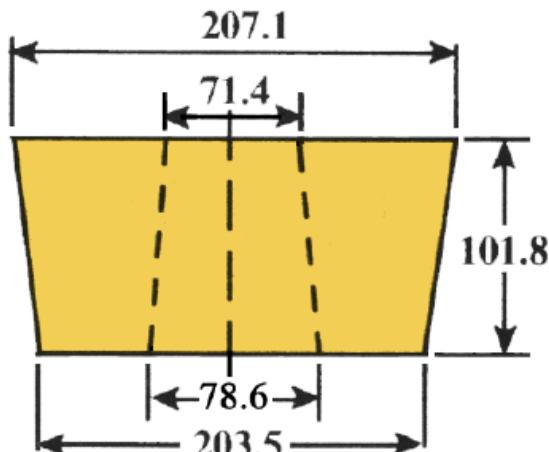

أما بالنسبة للبعد الداخلي الذي يمثله البعد 78.6 مم فسينقص من الجهة العليا لإتجاه السحب فيصبح:

$$71.4 = (3.6 \times 2) - 78.6$$

أما البعد من الجهة السفلی فإنه يبقى كما هو، أي 78.6 مم



- الإستدراق (السلب) المطلوب لارتفاع 101.8 مم مع عرض القاعدة 152.6 ملم:

لتفاصيل الخارجية = $1.776 = 101.8 \times \tan 1^\circ$ مم ≈ 1.8 مم


- بعد تنفيذ هذا السلب على النموذج يزداد البعد 203.5 مم من الجهة العليا لإتجاه السحب فيصبح:

$156.2 = (1.8 \times 2) + 152.6$ مم

- أما البعد من الجهة السفلی فإنه يبقى كما هو، أي 152.2 مم

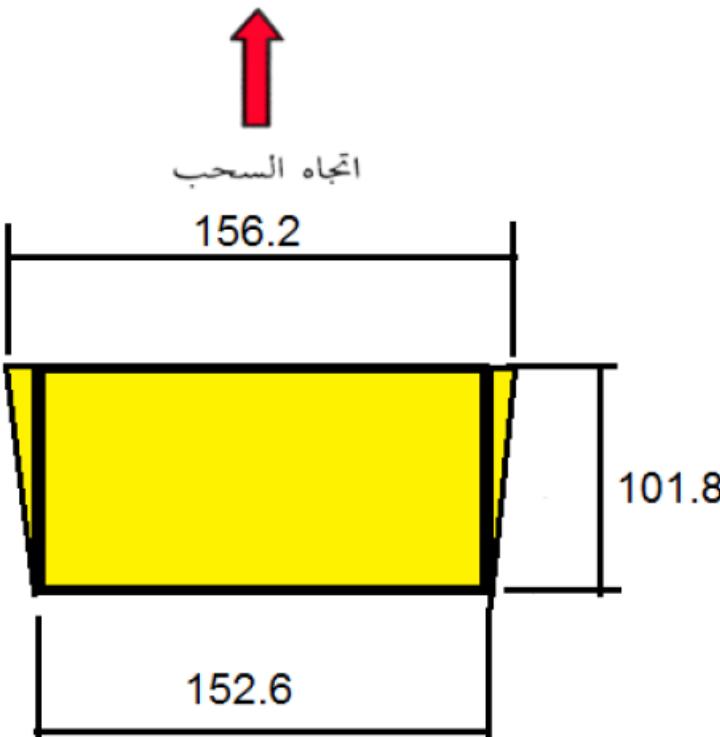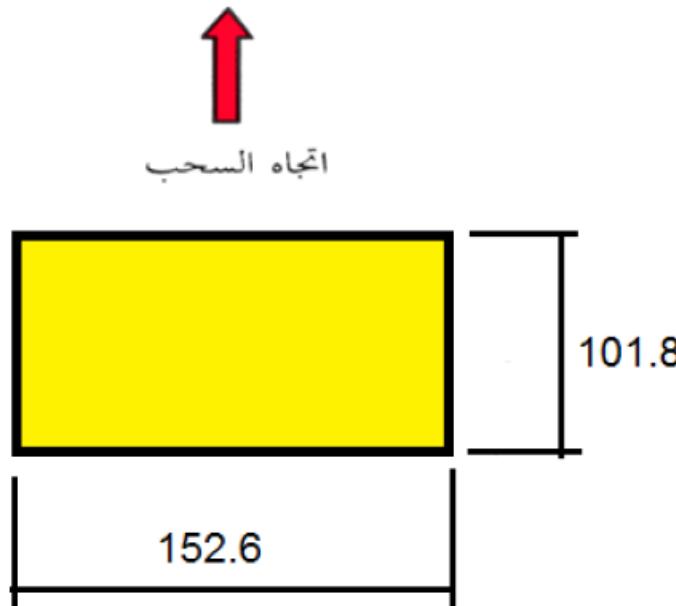


مثال 3

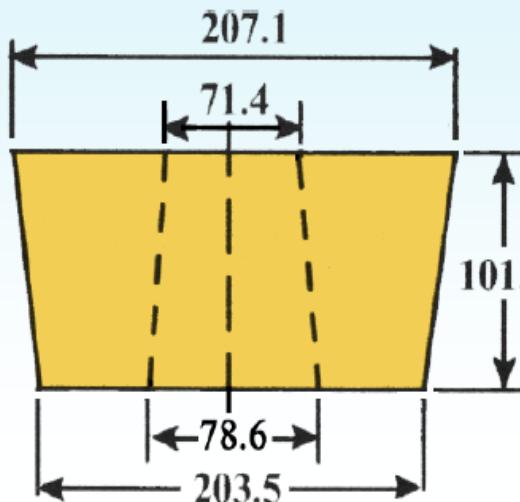

- في المثال السابق، ماذا ستكون أبعاد النموذج إذا ما توجب تشغيل (خراطة) الثقب الذي بالمسبوك؟ اعتبر أن سماحيات التشغيل هي 2 مم.



الحل

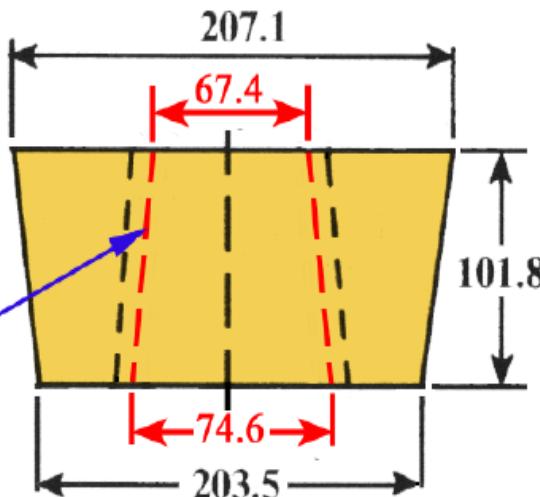

- الأبعاد المتعلقة بالتشغيل في هذه الحالة هي أبعاد التجويف العليا والسفلى فقط وتحسب كالتالي:
- البعد العلوي = $67.4 = (2 \times 2) - 71.4$ مم
- البعد السفلي = $74.6 = (2 \times 2) - 78.6$ مم
- وتكون الأبعاد النهائية كما في الشكل.

عيوب المسبوكات

1. التقلص : يحدث بسبب المسامات او الفجوات الداخلية في المعدن او بهبوط سطح المسبوكة . ويمكن التغلب عليها بتحسين تصميم المصعد.

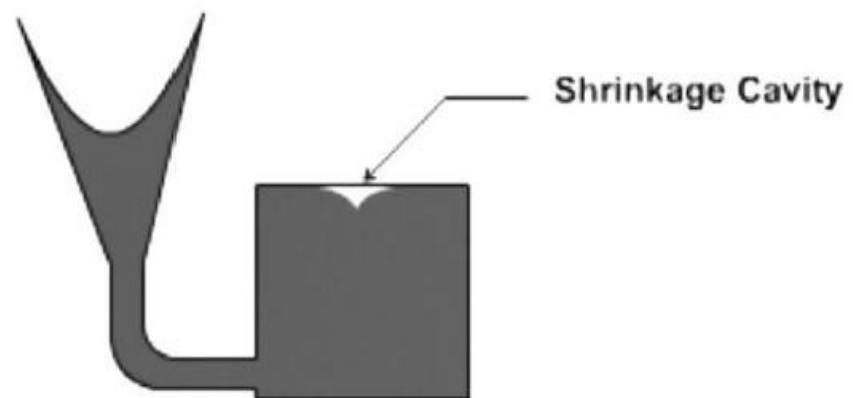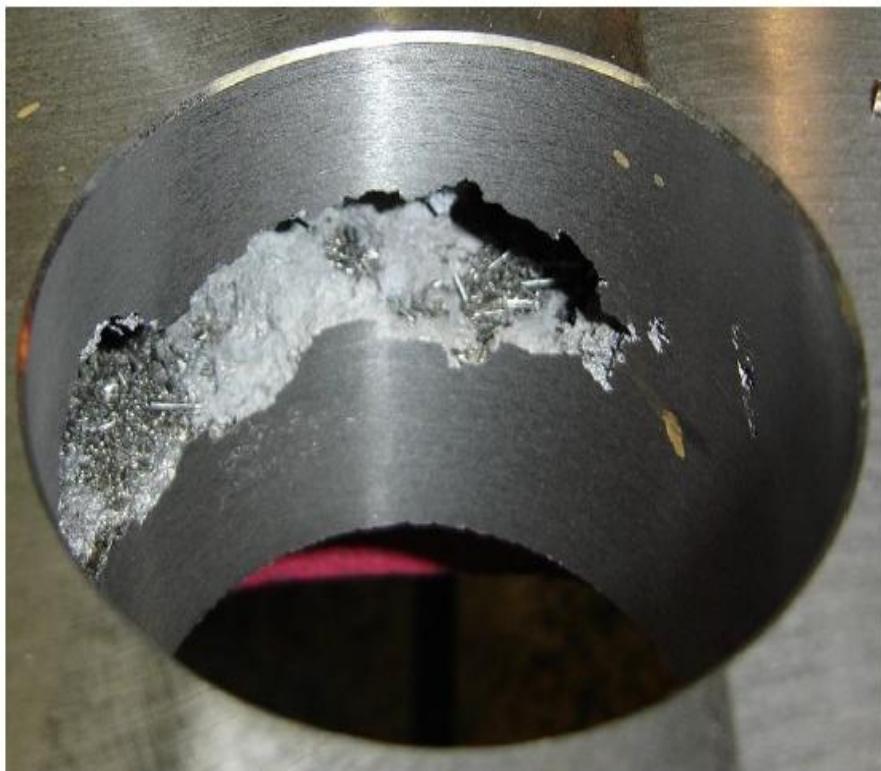


Shrinkage Cavity


2. القشور السطحية: هي قطع خشنة من المعدن الزائد تترسب على السطح الخارجي للمسبوكة سبب تكونها هو سوء دك الرمل او نقص المادة الرابطة في رمل السباكة.





3. **الزعانف**: هو المعدن الزائد الذي يتكون على امتداد الخط الفاصل للقالب بسبب التثبيت غير الجيد لنصفي القالب او اللب.

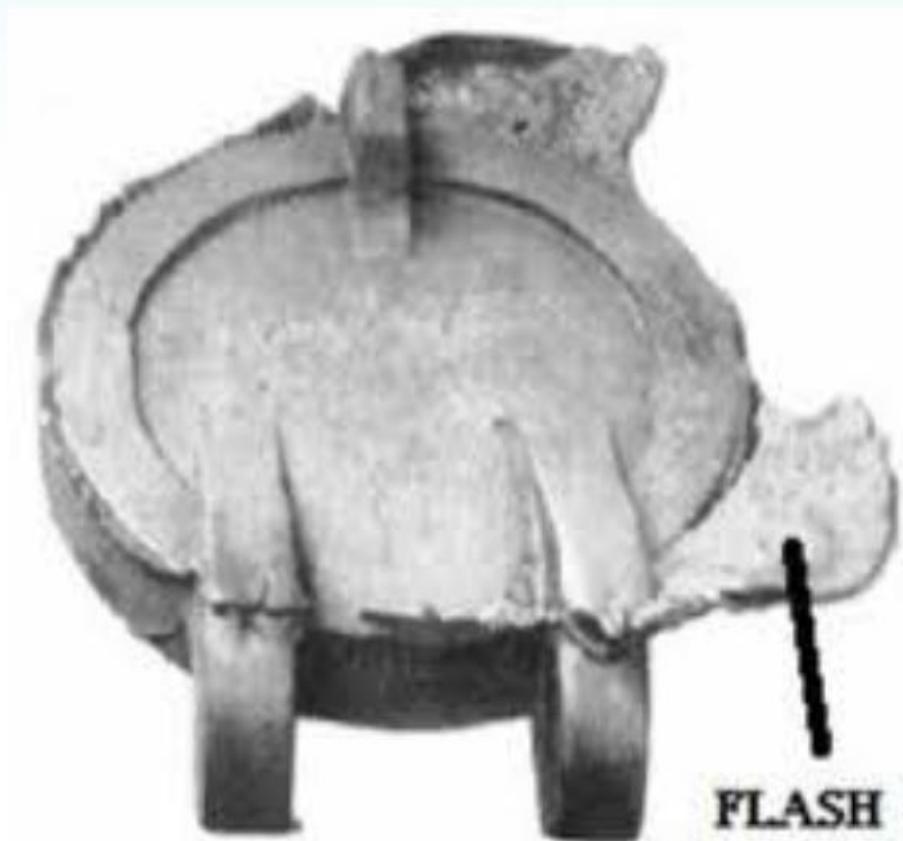



4. **الثقوب الفقاعية** : هي تجاويف داخلية في المسبوكات تتسبب فيها الغازات الموجودة في المعدن المنصهر أثناء خروجها اثناء الصب لذلك يجب اضافة بعض العناصر الطاردة للغازات الى المصهور.

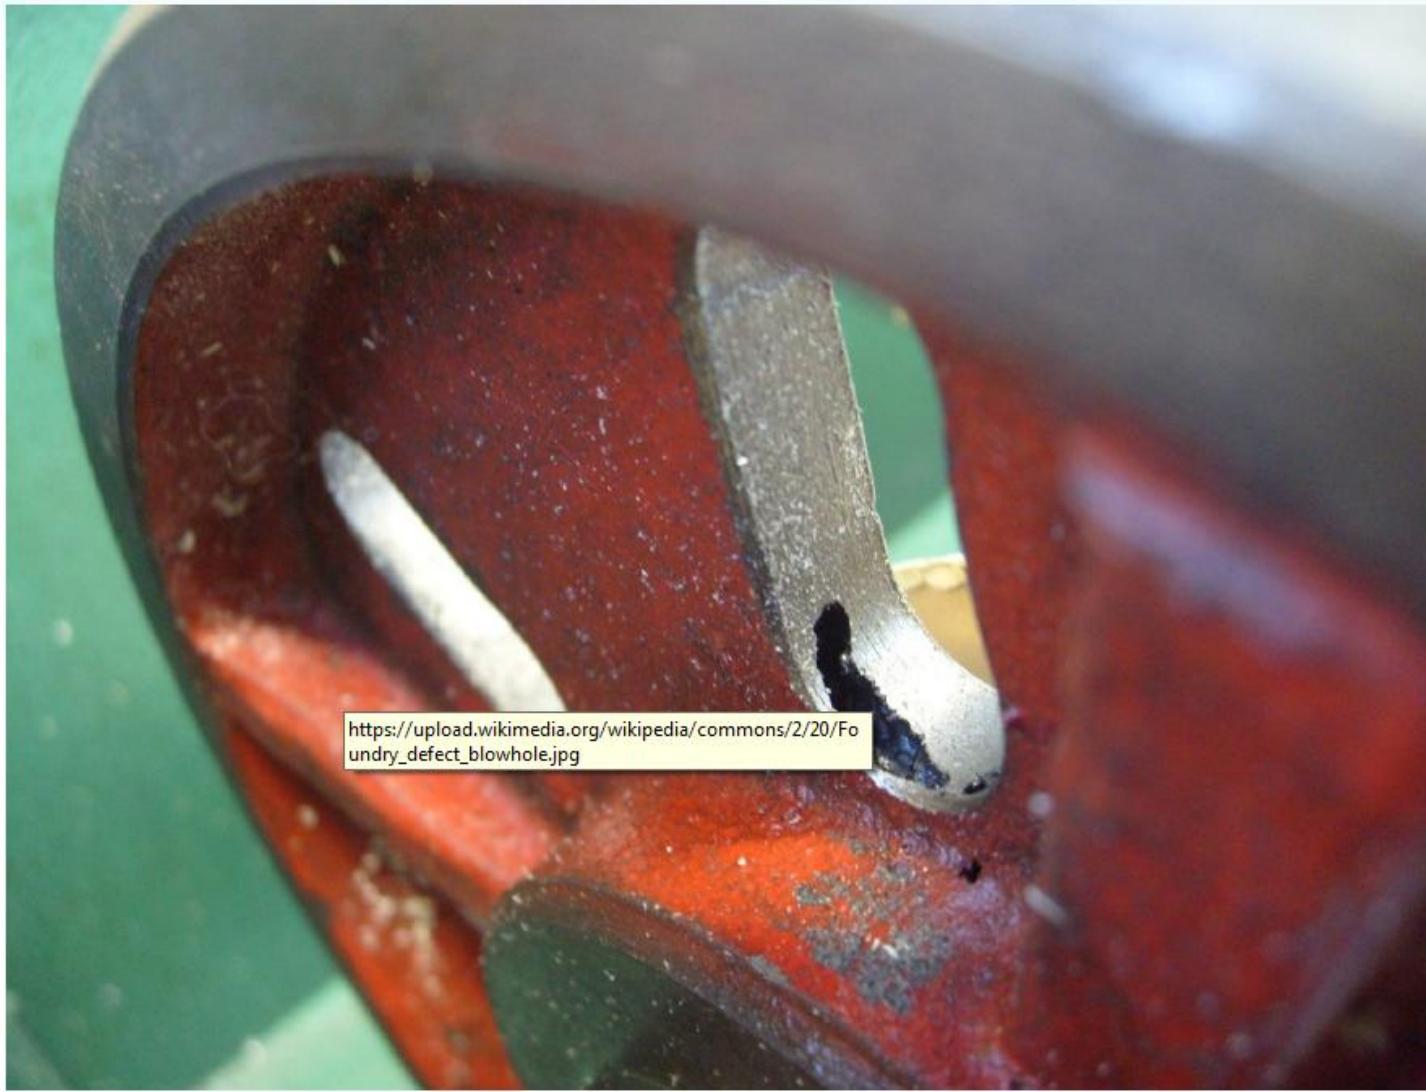


5. **الشوائب**: هي عبارة عن اكاسيد وخبث او حبيبات رمل تتواجد في المسبوك وسببها سوء تنقية المعدن قبل صبه في القالب او رداءة تكوين القالب وافتقاره الى التماسك.

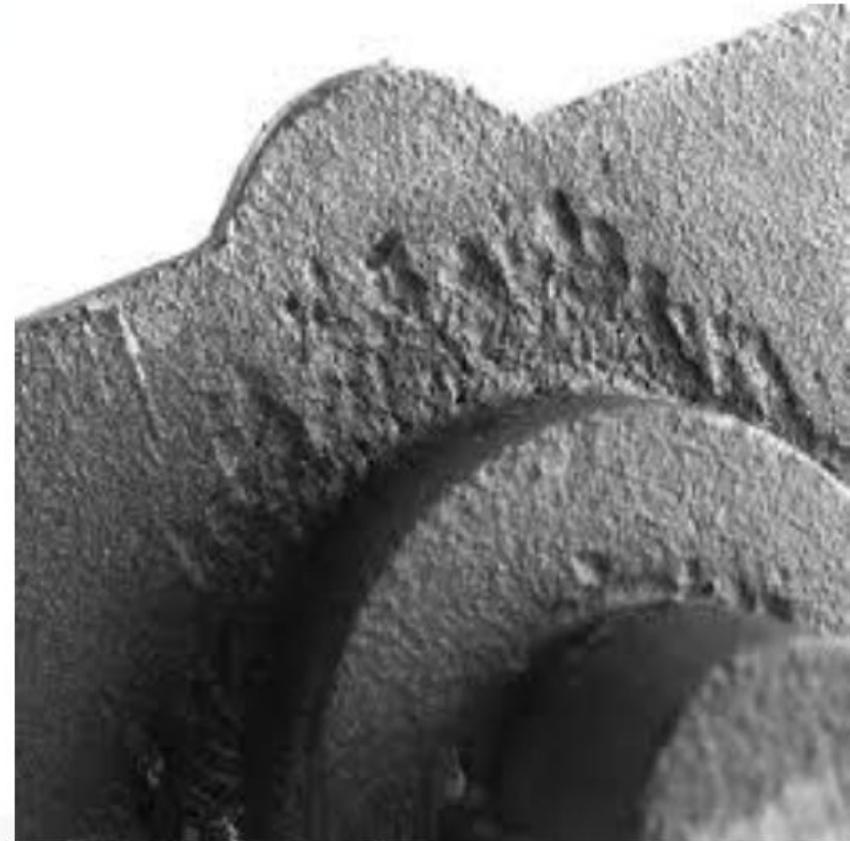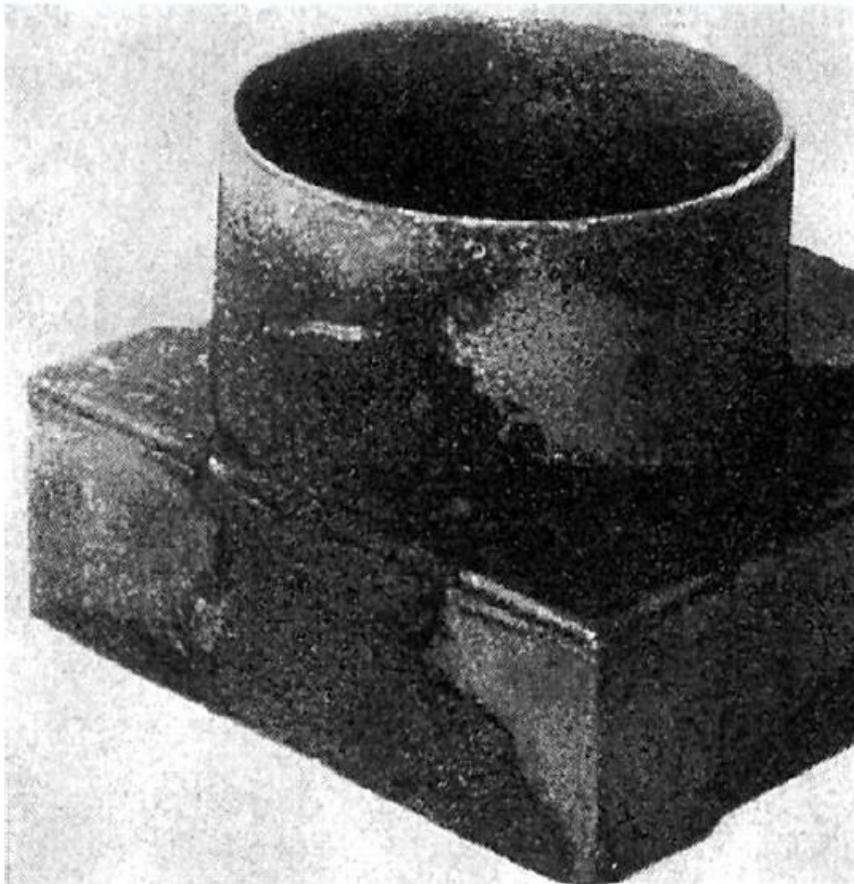


6. عدم التلامم : يتكون عندما يتلاقى تياران من المعدن منسابان داخل القالب وليس لهما السيولة الكافية التي تسمح بكسر طبقات الاكسيد التي تفصلهما ويمكن تلافي ذلك بتحسين تصميم مجرى الصب لضمان وصول المعدن الى جميع اجزاء القالب بنفس السرعة.

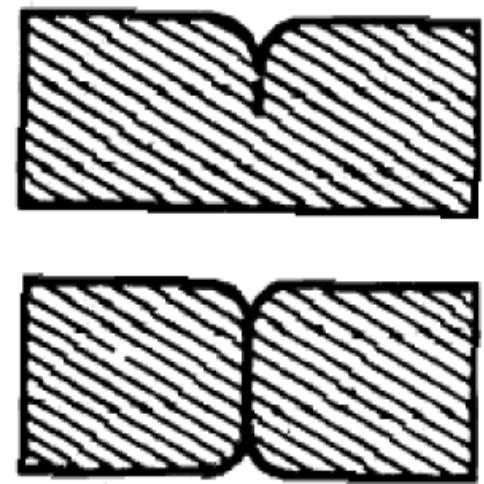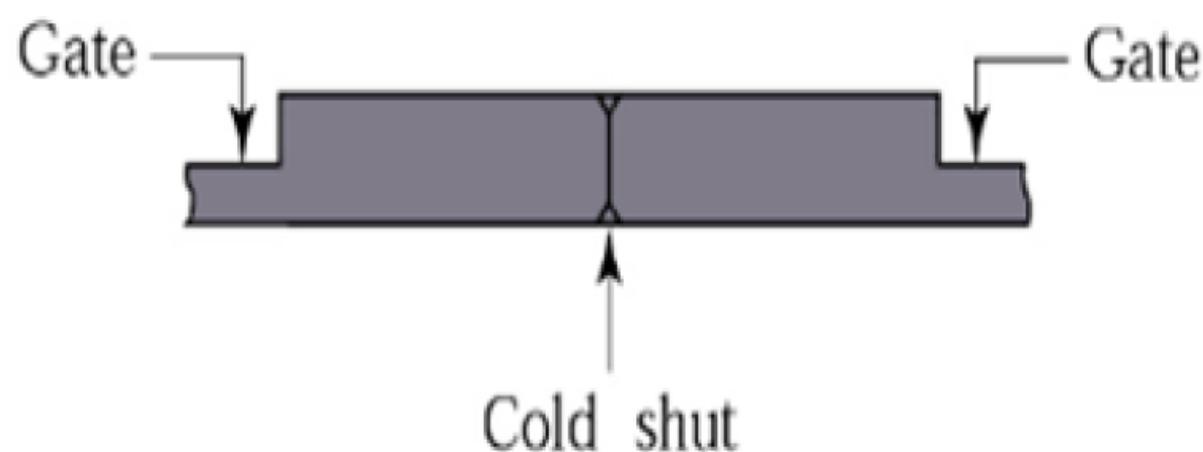

.7. التمزق : هي شقوق في المسبوكات بسبب الاجهادات الحاصلة اثناء التفلص بسبب التصميم غير الجيد .

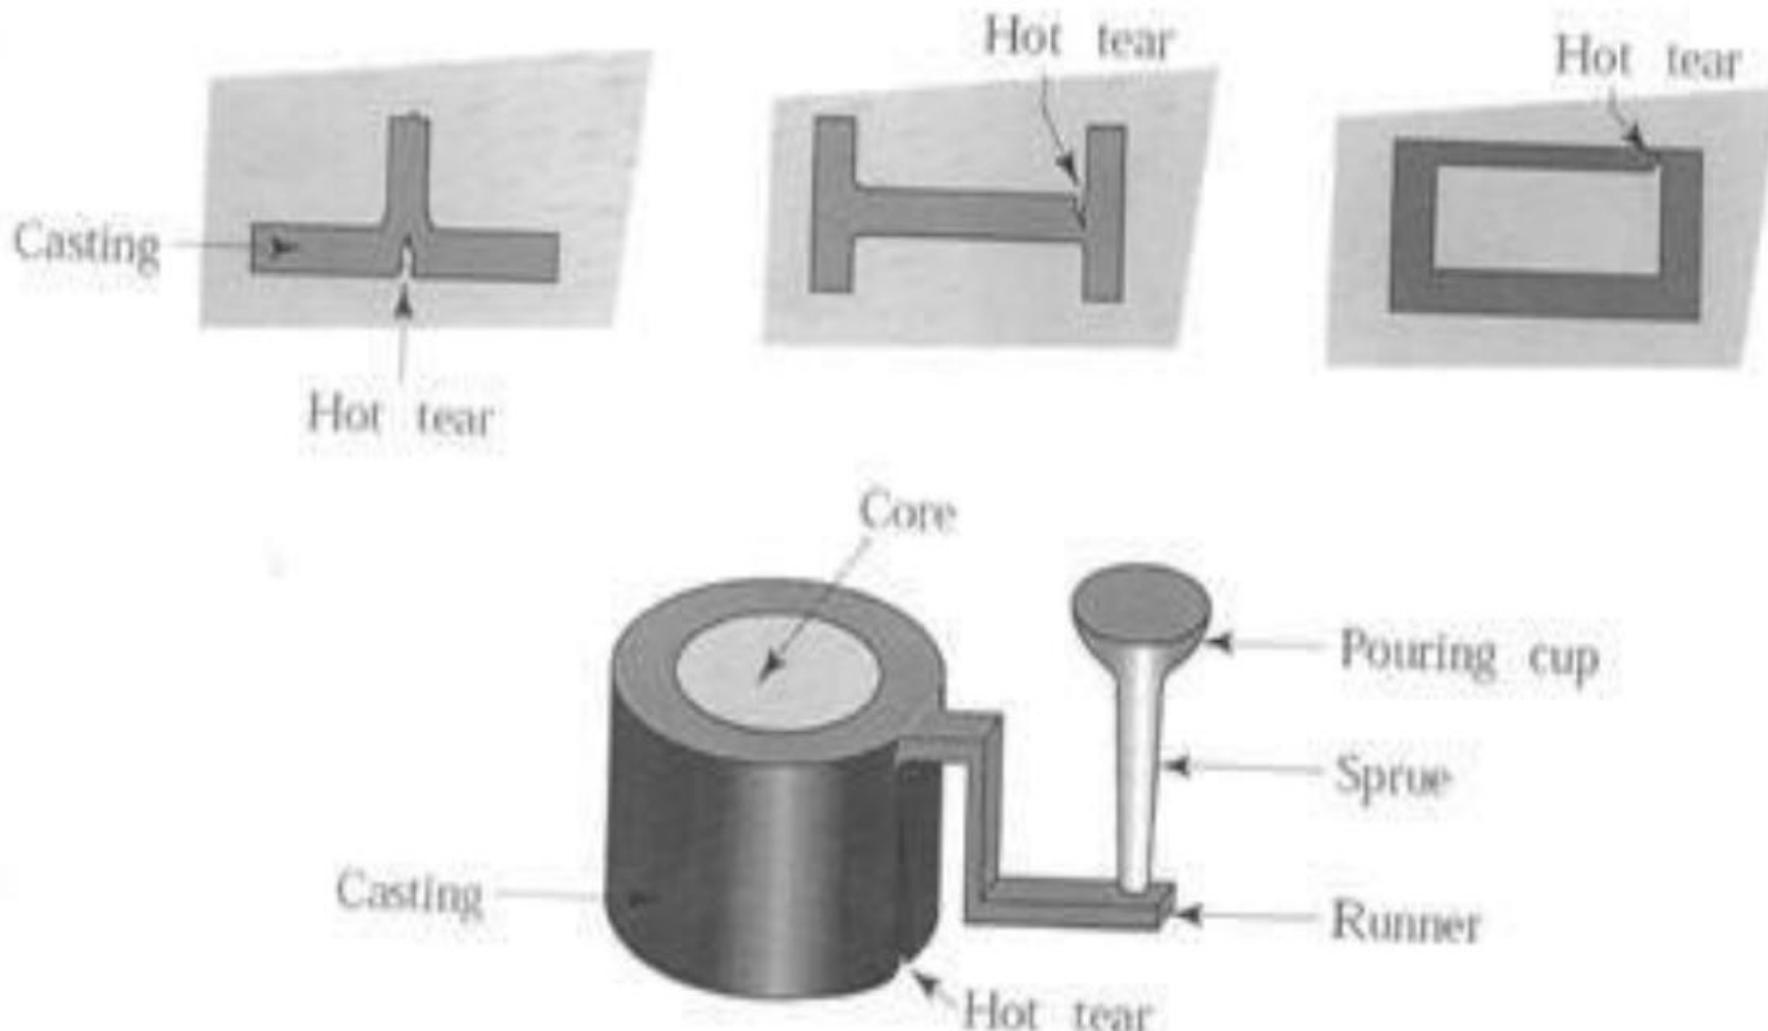


8. **عدم التطابق** : عندما يكون النموذج عبارة عن نصفين أو أكثر وعندما لا يتم تثبيت الأجزاء جيداً أو بسبب عدم غلق وتثبيت القوالب جيداً أو لعدم وضع اثقال فوق قالب عند الصب ، ينتج عنه إزاحة وعدم تطابق

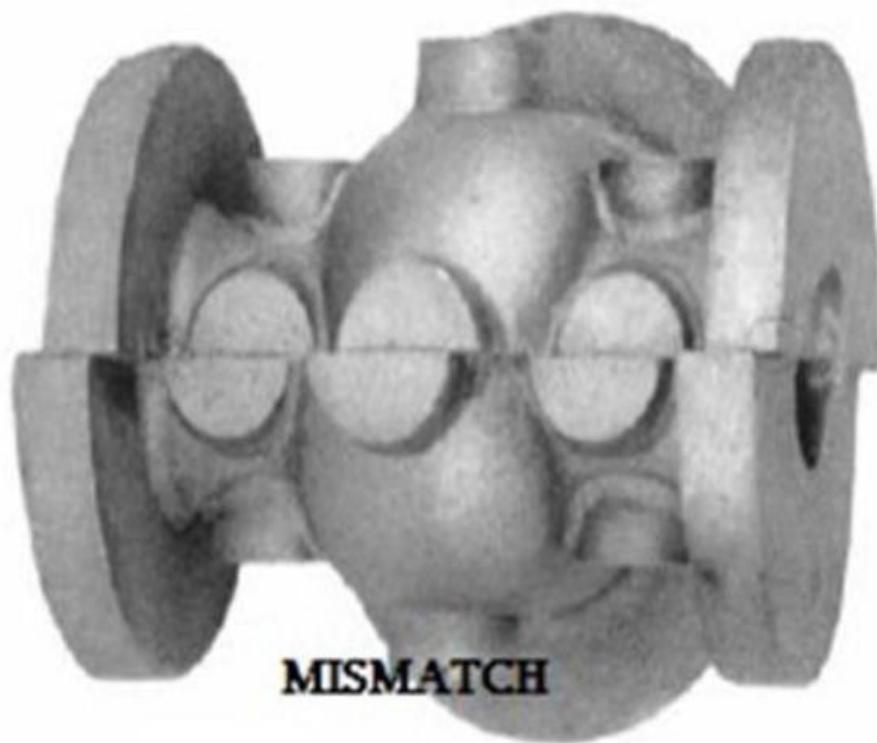


سباكه القالب Die Casting

- تعتبر الآلات والقوالب المستخدمة عالية التكلفة، لذلك لا تستخدم إلا في الإنتاج الكمي بدفعات كبيرة.
 - تستخدم غالباً في إنتاج المنتجات غير الحديدية.
- **طريقة العمل:** يتم حقن المعدن المصهور تحت ضغط عالي في قوالب معدنية مصنوعة بدقة من الحديد السبائك Alloy steel. يحبس المصهور في القالب تحت الضغط حتى يتم التصلب، ثم يلفظ المنتج الجاهز تلقائياً.
- يوجد نوعان من الآلات المستخدمة:
- (1) **سباكه القالب ذات الحجرة الساخنة Hot chamber die casting:** لا يستخدم هذا النوع في المعادن ذوات نقطة الانصهار العالية، ولكنه يستخدم في سبائك الزنك والقصدير. وهو مناسب جداً للعمليات الآوتوماتيكية.
 - (2) **سباكه القالب ذات الحجرة الباردة Cold chamber die casting:** يستخدم في سباكه المعادن التي لها درجة إنصهار عالية نسبياً مثل الألومنيوم والنحاس والماغنيسيوم.

١. سباكة القالب ذات الحجرة الساخنة

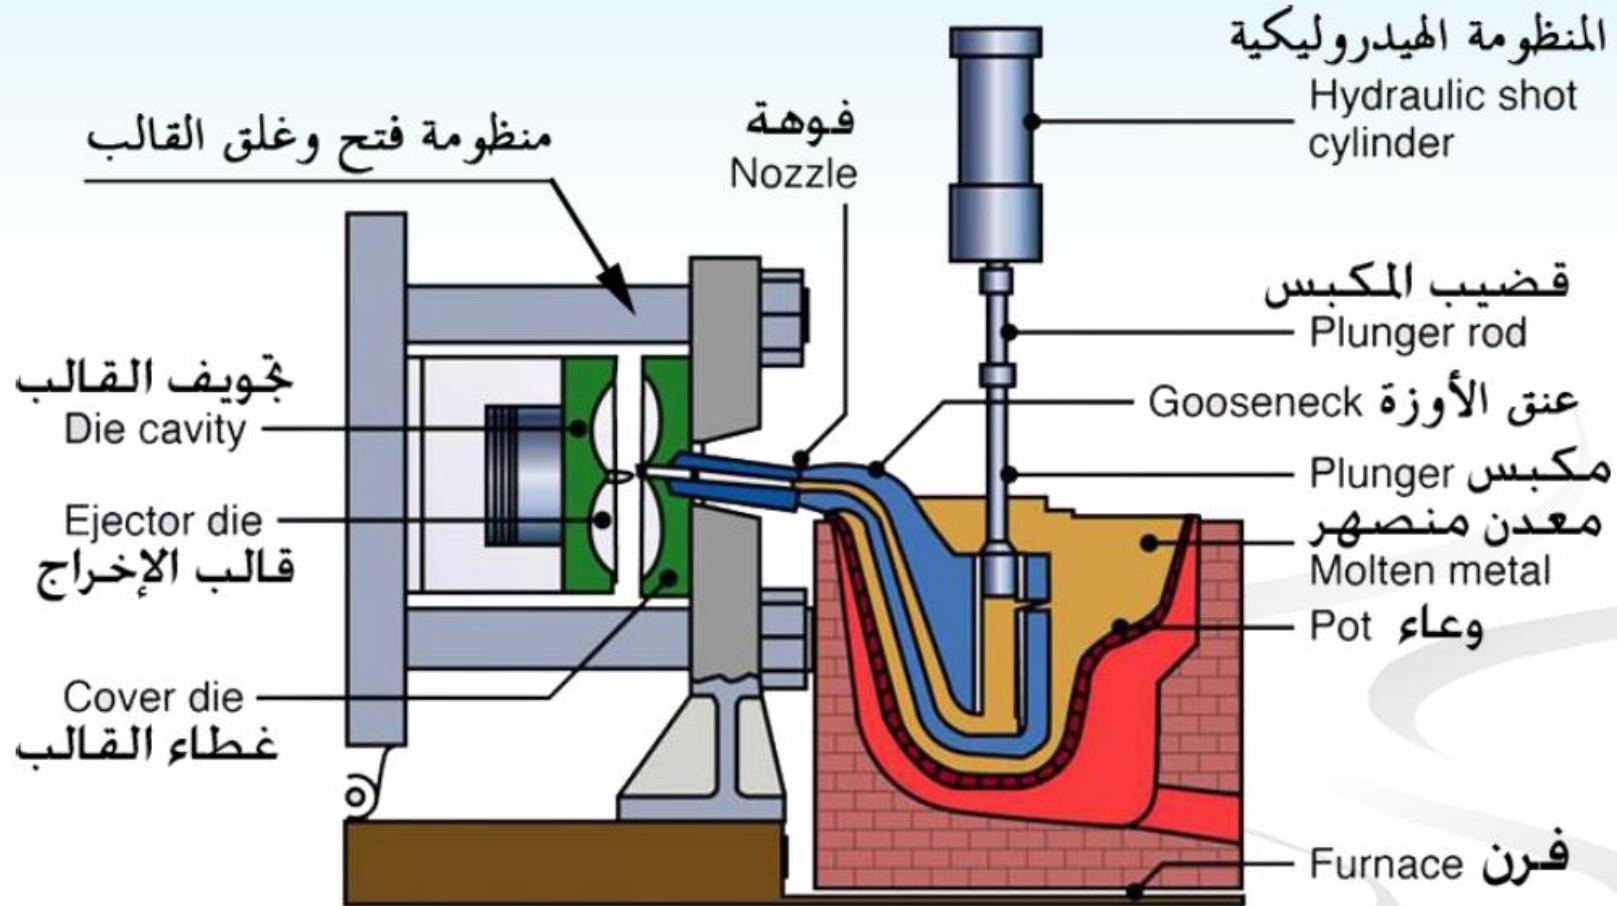



توجد في آلة السباكة ذات الحجرة الساخنة قناة ملتوية مغمورة جزئياً في المعدن المصهور المحبوس داخل البوتقة. وهناك فتحة مأخذ من البوتقة إلى القناة. كما يوجد كباس يتحرك عمودياً في أعلى القناة.

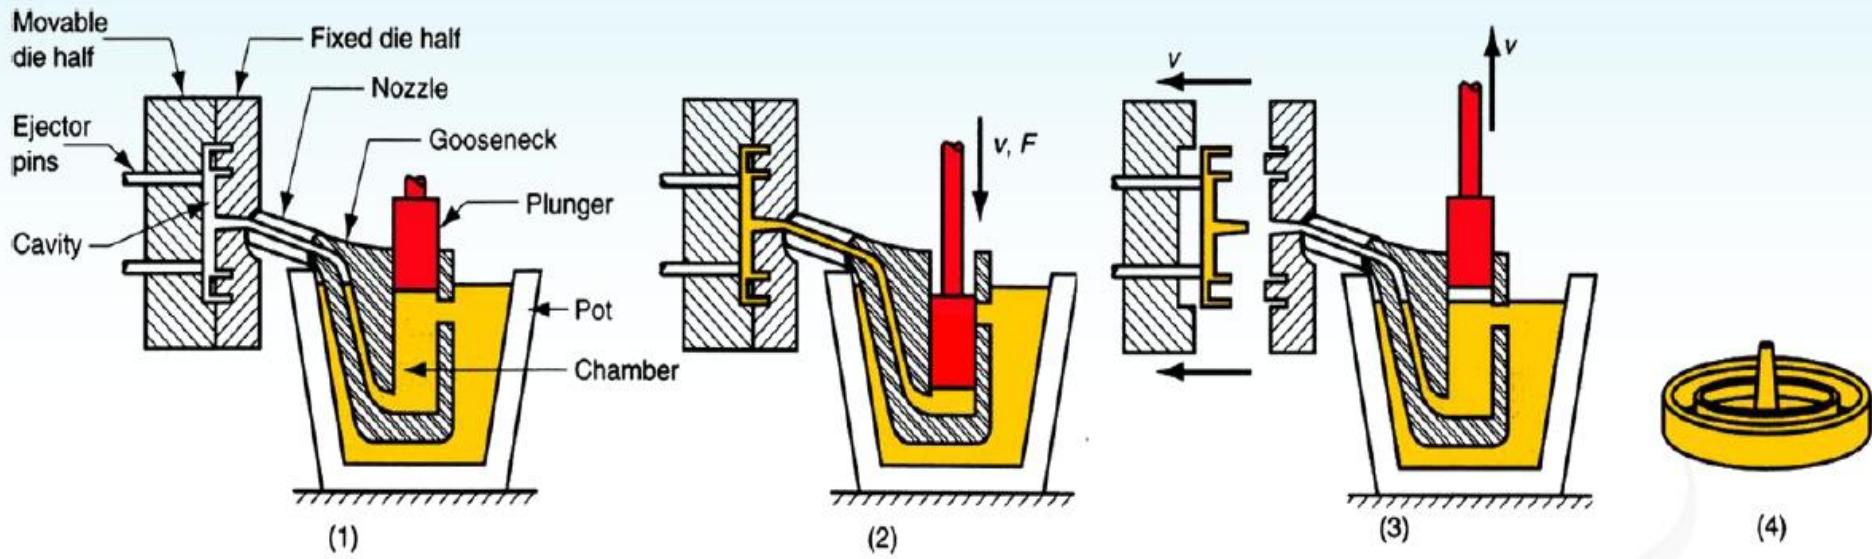

- عند شوط نزول الكباس يُضغط المعدن المصهور باتجاه القالب.
- عندما يعود الكباس إلى وضعه الأول يُعاد ملء الحجيرة بالمعدن المصهور المناسب من فتحة المأخذ.
- يتم هذا كله بسرعة عالية مما يقلل من زمن الدورة.

٢. سباكة القالب ذات الحجرة الباردة

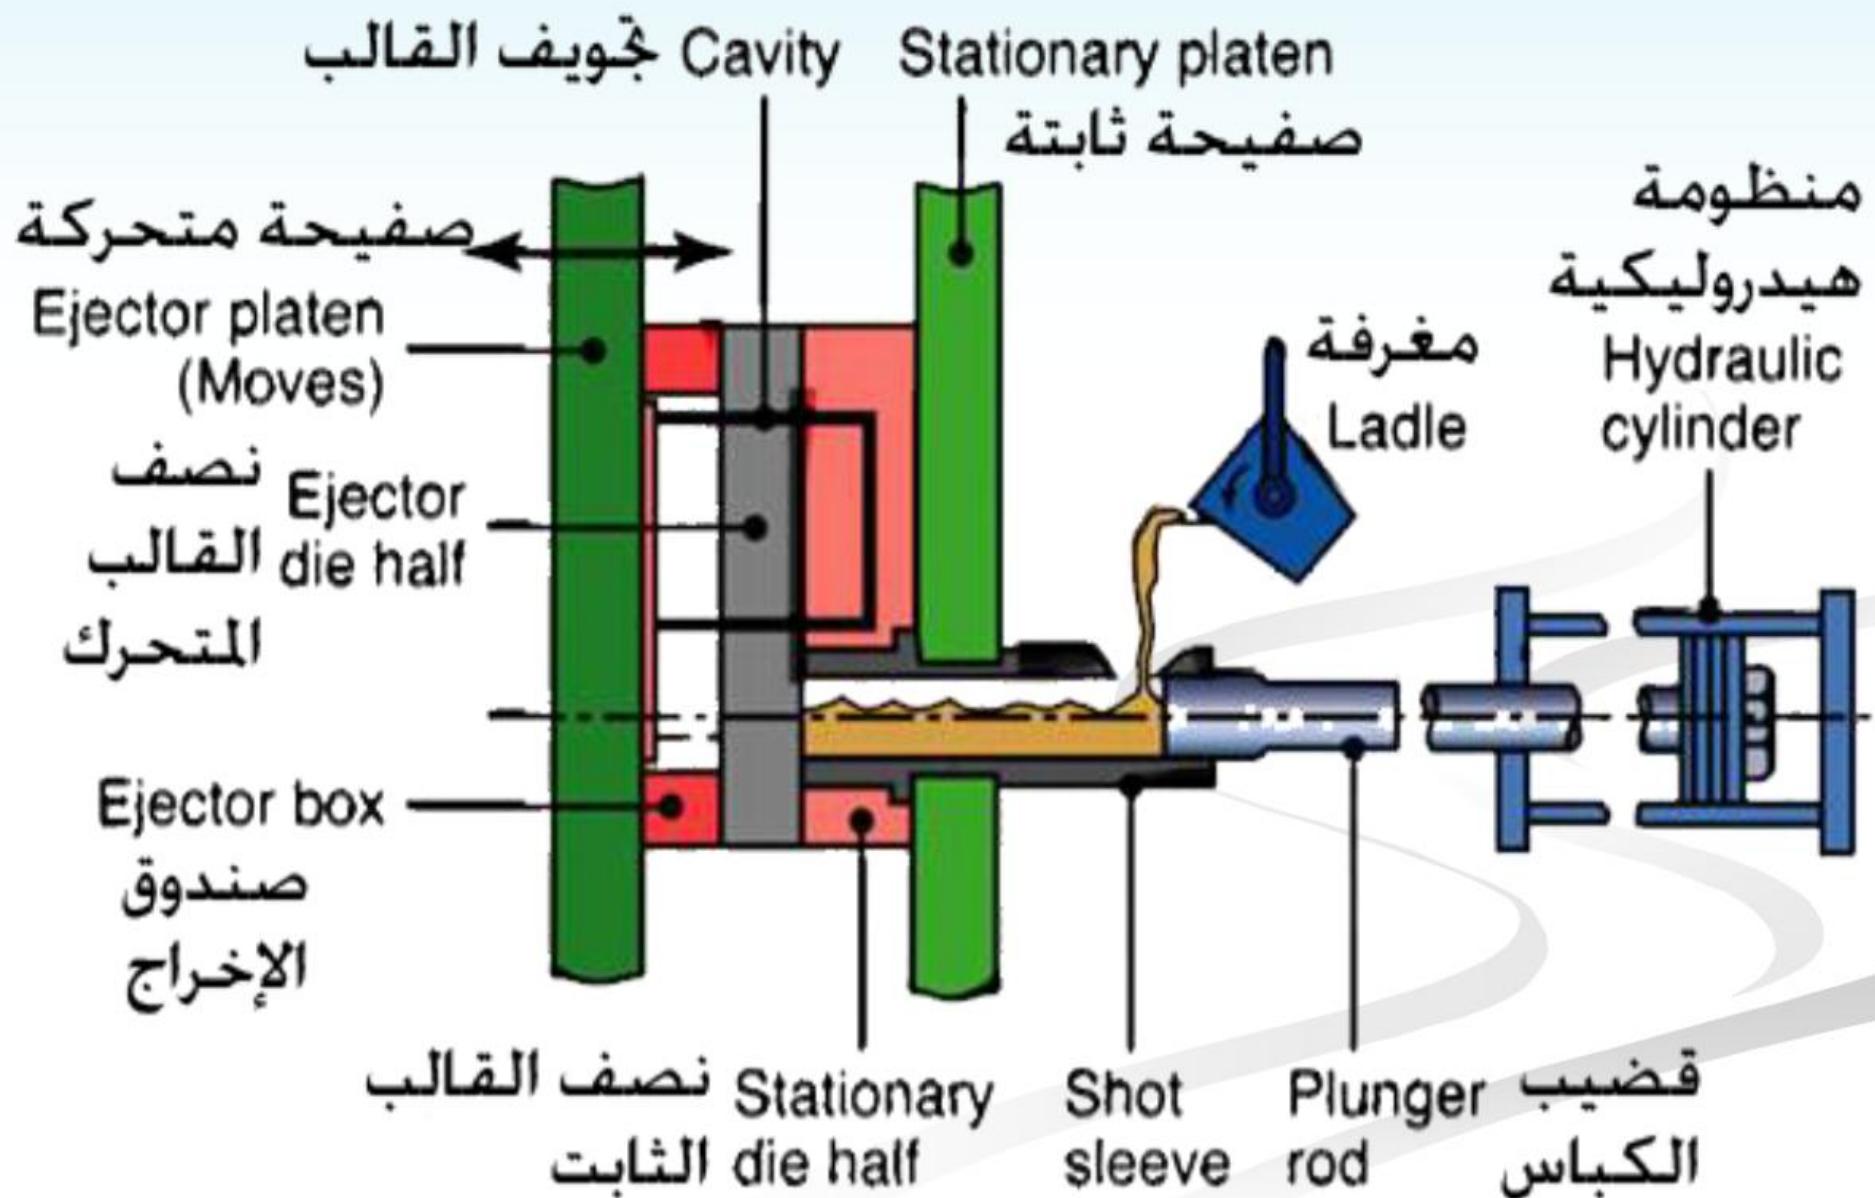

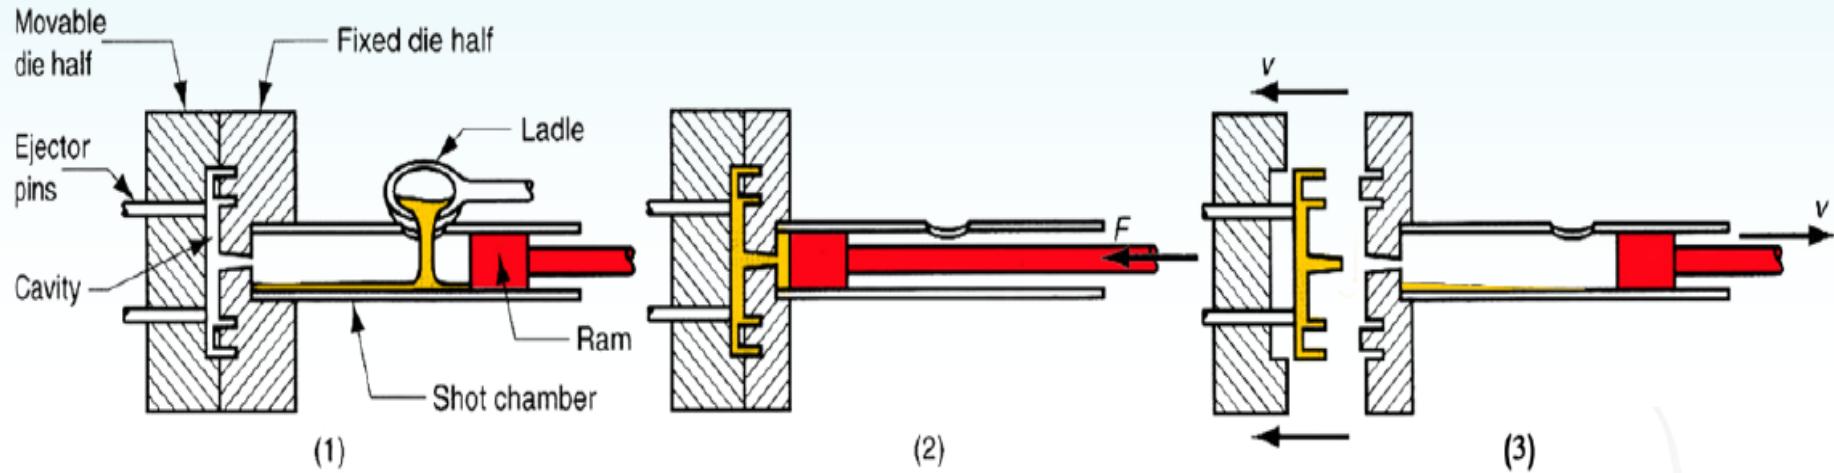

- في هذه العملية يصب المعدن المصهور في حجرة الإطلاق، ثم يدفع إلى الأمام بواسطة الكباس ويحقن في تجويف القالب.
- نظراً لارتفاع الضغط في هذه العملية ($20 - 70 \text{ MPa}$) فإنه يتوجب استخدام قوى عالية لحفظ القالب مغلق أثناء عملية السباكة.

مميزات سباكة القوالب

- (1) دقة فائقة.
- (2) معدلات الإنتاج عالية.
- (3) إنهاء السطحي عالي الجودة.
- (4) جودة عالية للمسبوكتات وبنية حبيبية جيدة مع إنخفاض المسامية.
- (5) إمكانية سبك المشغولات المعقّدة ذات الجدران الرفيعة.

محدوّية سباكة القوالب

بسبب التكلفة العالية للآلات المستخدمة لذلك فهي تستخدم في حالة الإنتاج الغزير الذي يبرر الاستثمار في شراء وتشغيل مثل هذه الآلات.

السباكه الشمعيه

Investment Casting

في السباكة الشمعية يستخدم نماذج مستهلكة (تستخدم مرة واحدة) مصنوعة من الشمع.


العيوب

- (1) عملية معقدة نسبياً وتحتاج لوقت طويل في إنتاج القوالب.
- (2) طريقة مكلفة في صناعة القوالب المعدنية.


المميزات

- (1) غزارة الإنتاج.
- (2) يمكن سباكة المكونات الدقيقة والمعقدة بأحجام تتراوح بين بعض الجرامات إلى 40 كيلوجرام.
- (3) نتيجةً للدقة العالية لأبعاد المسبوكة المنتجة وجودة أسطحها فإنه لا حاجة لتشغيل المسبوكتات.

السباكة الشمعية

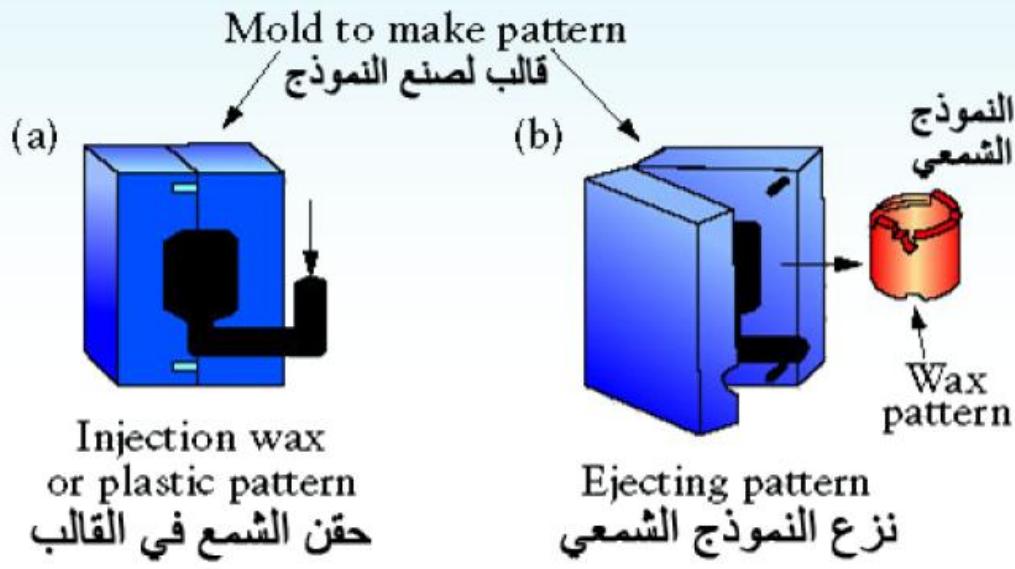


(1) يصنع قالب معدني بتجويف يطابق شكل المسبوكة المطلوبة. ثم يصب أو يحقن الشمع بداخل التجويف. وعندما يبرد الشمع يفتح القالب ويستخرج النموذج الشمعي. عادة ما يصنع عدد كبير من النماذج.

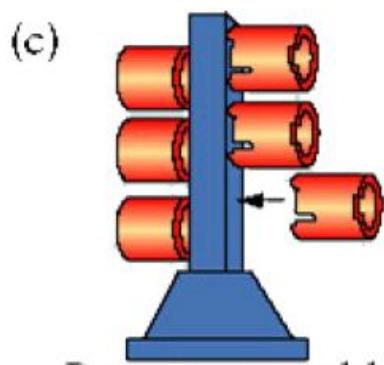


تركيب النماذج في عنقود القالب

(2) تلحم النماذج الشمعية في فتحة صب ومجرى صب شمعيان لتكوين ما يعرف بـ "الشجرة".

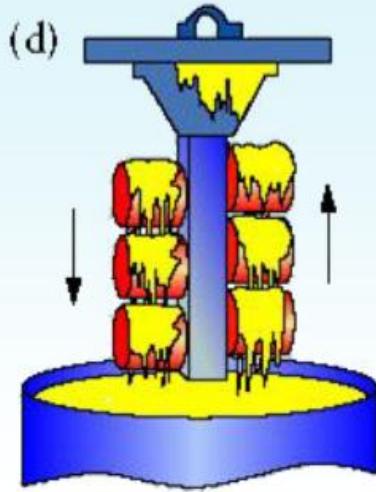

Slurry coating
الغطسة الأولى للعنقود في
مادة قالب


(3) تغطس الشجرة الشمعية في طين سائل أو مادة مقاومة للحرارة أو جص. سيعمل هذا على جعل السطح الداخلي للقالب ناعماً.

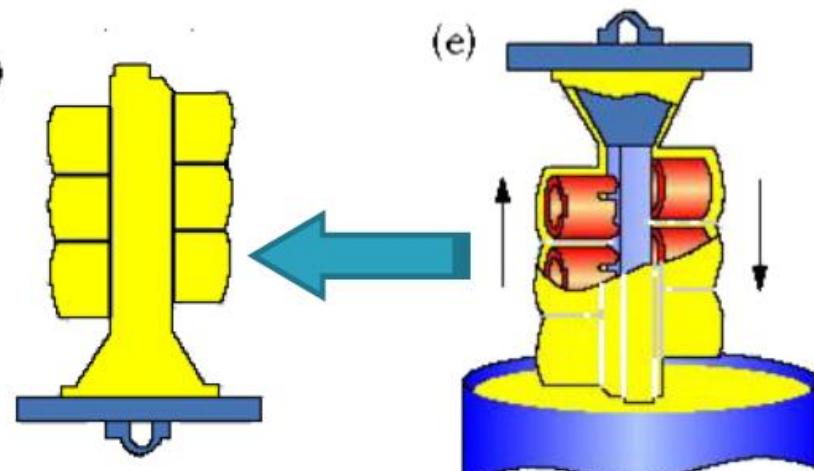


Completed mold
قالب العنقود بالكامل

Stucco coating
تغطية الشجرة بمادة خشنة
ومقاومة للحرارة

(4) تغطى الشجرة مرة أخرى وذلك بغضسها أو برشها بمادة مقاومة للحرارة وأكثر خشونة وذلك لإكساب القالب مقاومة أعلى. تعاد هذه الخطوة مرات عدّة بقصد زيادة سمك الجدار.

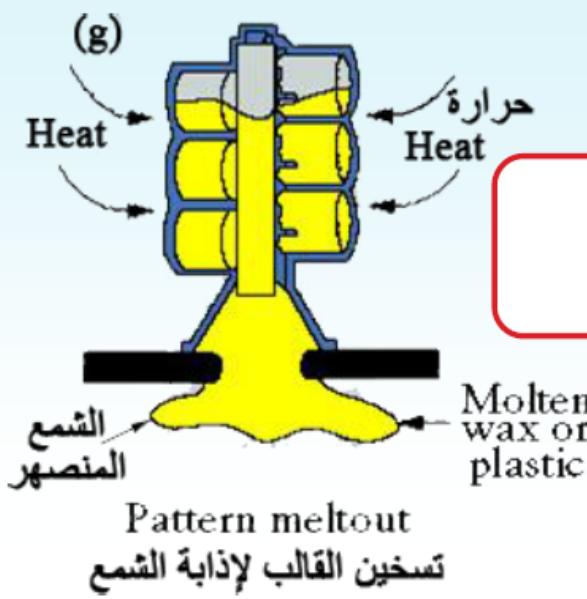

(5) توضع الشجرة مقلوبة في فرن درجة حرارته حوالي 95°م ، حيث يعمل هذا على صهر الشمع وتجفيف الغلاف.

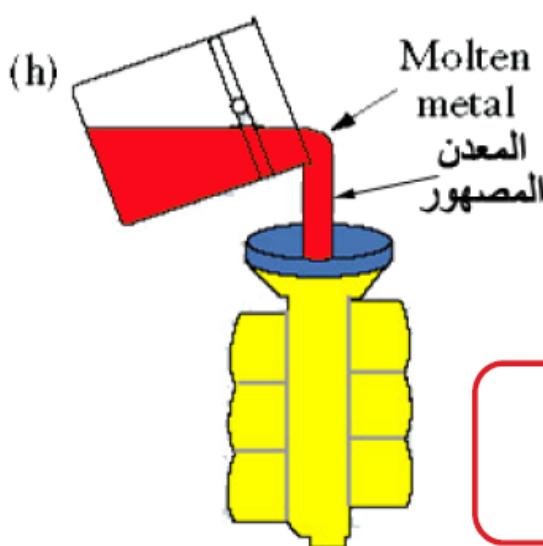


(6) يتم إجراء تسخين مسبق (Preheating) للقالب لدرجة حرارة إنصهار المعدن ($650 - 1050^{\circ}\text{م}$). يسمح هذا للمعدن المصهور بالتدفق بسهولة في أركان وزوايا القالب. ويعزز التقلص المتجانس للقالب والمسبوكة مما يسمح بتحكم أفضل في الأبعاد.

(7) يسكب بعدها مباشرةً المعدن المصهور إلى داخل الشجرة عبر فتحة الصب.

Pouring
صب المعدن في القالب

(i)

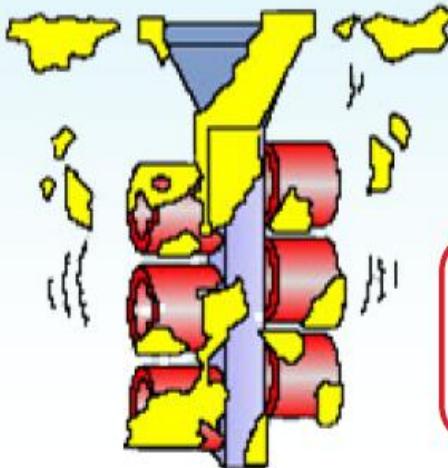


(8) عندما تبرد المسبوكة يكسر القالب تاركاً المنتج ملتصقاً بفتحة الصب والجري.


Shakeout

نزع قالب واستخراج
المسبوكتات

(j)

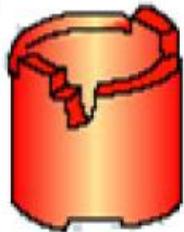

Casting
المسبوكة

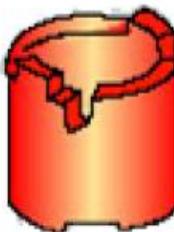

Pattern
النموذج

(9) تقطع المسبوكة من عنقود القالب ويخلص مكان الإرتباط، ويكون بذلك منتج مشابه تماماً لنموذجه.

السباكية بالطرد المركزي

Centrifugal Casting

○ يستخدم هذا النوع من السباكية في إنتاج المسبوكات الطويلة الجوفاء الإسطوانية الشكل بدون إستعمال اللب المركزي.

○ يوجد نوعان من الات السباكية الطرد المركزي:

(a) **افقية**: تستخدم في صناعة المواسير والأنابيب.

(b) **عمودية**: تستخدم في صناعة الإطارات.

العيوب

(1) تصلح هذه الطريقة للمنتجات المتماثلة في الشكل.

(2) إذا كانت عناصر السبائك من النوع القابل لأنفصال فقد لا يتم توزيع المكونات بشكل جيد.



المميزات

(1) سهولة في تصميم قالب.



(2) تعمل القوة الطاردة على تسهيل ملء قالب بشكل تام، وعلى تمركز الغازات والشوائب على السطح الداخلي لتسهل إزالتها.

(3) يمكن الحصول على سطح خارجي صلب.

النوع الأفقي

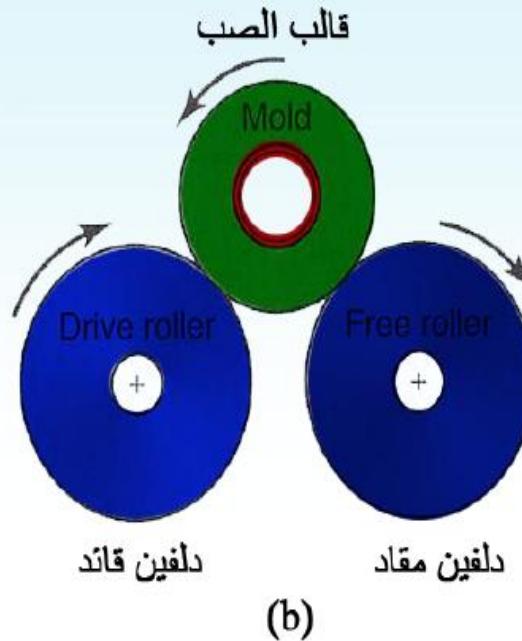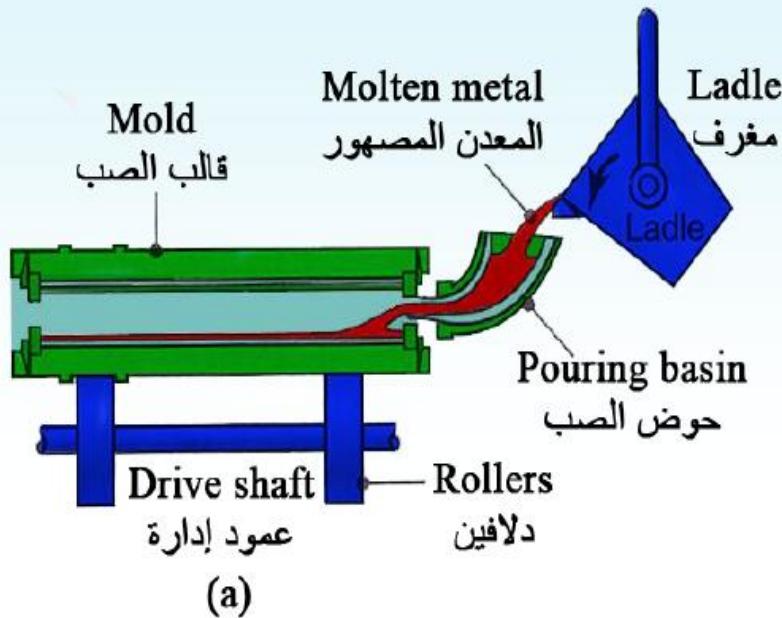

النوع العمودي

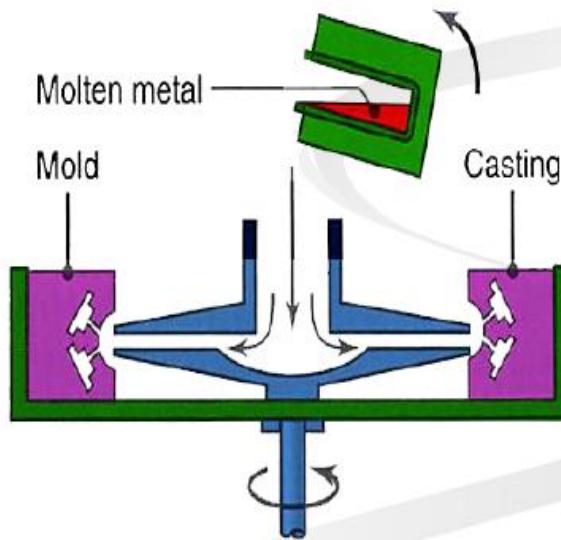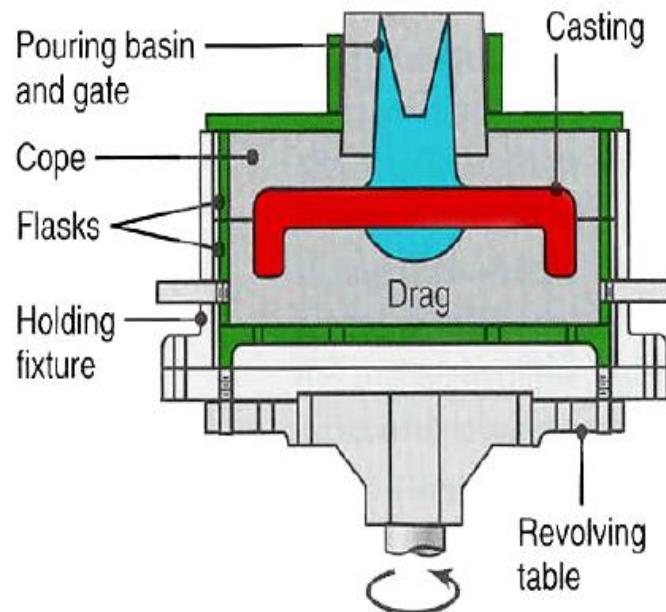

فكرة عمل السباكة بالطرد المركزي

- يدار القالب المعدني الإسطواني الدائم بسرعات عالية (300 – 3000 دوره/دقيقة).
- في هذه الأثناء يتم صب المعدن المصهور في القالب.
- تعمل قوة الطرد المركزي الناتجة من التدوير على دفع المعدن المصهور نحو السطح الإسطواني للقالب.
- ينتج عن ذلك إسطوانة جوفاء ذات جدار منتظم السمك. وبذلك يمكن الحصول على بنية تركيبية جيدة ومتمسكة مع تمركز كل الشوائب الخفيفة في الوجه الداخلي للإسطوانة التي يمكن إزالتها لاحقاً بالخراطة.

أفران السباكة

- يستعمل فرن الدست في حالة الانتاج الضخم حيث تصل إنتاجيته 40 طن في الساعة ، ويستعمل لصهر كافة أنواع المعادن لارتفاع درجات الحرارة التي ينتجها .
 - يستعمل فرن الحث كبديل لفرن الدست لانخفاض تكلفته كما يستعمل في الانتاج المتوسط الحجم .
 - تستعمل أفران الغاز في صهر المعادن الغير حديدية .
 - يستعمل فرن بسمر لعمليات التنقية او المعالجة للمسبوكت .
 - يعتبر فرن القوس الكهربى الاكثر شيوعاً واستخداماً في أغلب المسابك :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| <u>عيوبه:</u> | <u>مميزاته:</u> |
| 1. ارتفاع معدل الضوضاء . | 1. سرعة معدل الانصهار . |
| 2. معدل استهلاك لالكترودات عالي . | 2. الاحتفاظ بالحرارة لفترات طويلة . |
| 3. تكاليف تشغيله عالية | 3. محافظ للبيئة . |
| | 4. يمكن انتاج 50 طن في الساعة . |
| | 5. يستخدم لصهر المعادن الحديدية فقط |
| | 6. يمكن التحكم في التركيب الكيميائي للمعدن |

مقارنة بين عمليات السباكة من حيث الخصائص ومستويات الانتاج

مستويات الانتاج الاقتصادية	السمك الادنى للمقطع ملم	وزن المسبوكة كيلوجرام	الخشونة السطحية ميكرومتر	التفاوت والخلوص ملم	نوع عملية السباكة
فردي أو دفعات متوسطة	2.5	0.5 - أطنان	5 - 25	1.5 ±	الرمادية
أقل من 1000	2	1 - 5 أطنان	2 - 10	0.2 ±	الطرد центральный
100 - 5000	0.4	0.05 - 3	0.3 - 3	0.05 ±	الشمعية
أكثر من 1000	0.5	0.05 - 50	1 - 2	0.05 ±	ال قالب

مقارنة بين عمليات السباكة من حيث المزايا والعيوب ومنتجاتها

المنتجات	العيوب	المزايا	نوع عملية السباكة
متنوعة بإحجام وأشكال مختلفة	يلزم تشغيل الاسطح ، نعومة سطح رديئة ، ابعاد غير دقيقة ، لا يمكن سبك منتجات رقيقة ، لا تستعمل في الانتاج الكمي	تصلح لجميع المعادن ، مختلف الاحجام والاشكال ، زمن التجهيز قليل ، اقل التكاليف	الرمادية
الانابيب وأعمدة الانارة والمنتجات الاسطوانية وخاصة الطويلة	يقتصر استعمالها في المسبوكت المتماثلة ، لا تصلح للسبائك ذات عناصر قابلة للانفصال	عالية الجودة ، بسيطة نسبياً ، قالب دائم ، متوسطة التكاليف	الطرد المركزي
مسبوكت صغيرة الى متوسطة سواء كانت معقدة او بسيطة	تكاليف التجهيز عالية لكثرة مراحتها	ابعاد عالية الدقة ، نعومة سطح عالية ، تصلح لجميع المعادن	الشمعية
معظم المنتجات الموجودة في الاسواق	تكليف تصنيع القوالب باهظة وكذلك الالات الضغط ، تحتاج لانتاج كمي فقط	معدلات انتاج عالية ، ابعاد عالية الجودة ، نعومة سطح عالية ، ذات بنية حبيبية جيدة	ال قالب

